

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования  
«Российский государственный профессионально-педагогический  
университет»  
Институт инженерно-педагогического образования  
Кафедра инжиниринга и профессионального обучения  
в машиностроении и металлургии

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ:  
Заведующий кафедрой ИММ  
\_\_\_\_\_ Б.Н. Гузанов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г

**ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК ИЗ СТАЛИ С ГОДОВЫМ ВЫПУСКАМ  
35000 ТОНН**

Выпускная квалификационная работа бакалавра  
по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение

Идентификационный код ВКР: 518

Исполнитель:  
студент группы ЗМП-404с

(подпись)

Н.В. Якимова

Руководитель:  
ст. преп. кафедры ИММ

(подпись)

М.В. Ведерников

Руководитель методической части:  
доцент кафедры ИММ, к.п.н.

(подпись)

Ю.А. Бекетова

Нормоконтролер:  
профессор кафедры ИММ, к.т.н.

(подпись)

Ю.И. Категоренко

Екатеринбург  
2018

## РЕФЕРАТ

Дипломный проект содержит 138 листов машинописного текста, 60 таблицу, 26 источников литературы, 1 приложение на 3 листах, графическую часть на 5 листах формата А1: план цеха, технология изготовления отливки, форма в сборе, стержневой ящик, подмодельная плита, калькуляция себестоимости 1 тонны годных отливок, технико-экономические показатели цеха.

В дипломном проекте разработана система организации технологического процесса изготовления отливок из стали с годовым выпуском 35 тыс. тонн.

Произведен расчет основных отделений литейного цеха и выбор технологического оборудования для производства отливок. Разработана технология изготовления отливки «Ступица».

В экономической части произведены расчеты по организации труда и заработной платы, рассчитаны себестоимость одной тонны годных отливок и технико-экономические показатели цеха.

Рассмотрены вопросы безопасности труда производственных рабочих и охраны окружающей среды.

Разработаны средства обучения для рабочих по профессии «Контролер металлургического производства».

**Ключевые слова:** ОТЛИВКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ, СЕБЕСТОИМОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.

					<b>ДП 030503.09 518 ПЗ</b>			
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дат</i>				
<i>Разраб.</i>		<b>Якимова</b>			<b>Организация технологического процесса изготовления отливок из стали с годовым выпуском 35 тыс. тонн</b>	<i>Лит.</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
<i>Провер.</i>		<b>Ведерников</b>					2	150
<i>Реценз</i>						<b>ФГАОУ ВПО РГПУ, МаИ, каф. АТЛП, гр. ЗМП-404С</b>		
<i>Н. Контр.</i>		<b>Категоренко</b>						
<i>Утверд.</i>		<b>Категоренко</b>						

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1. ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕХА	8
1.1. Выбор режима работы цеха	11
1.1.1. Расчет фонда времени работы оборудования	11
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ	13
2.1. Технология изготовления отливки базового литейного цеха	13
2.2. Описание нового технологического процесса изготовления отливки	13
2.3. Характеристика детали	14
2.4. Выбор способа изготовления отливки	15
2.5. Формовочные и стержневые смеси	16
2.6. Выбор положения отливки в форме	18
2.7. Выбор припусков на механическую обработку	19
2.8. Расчет массы отливки	19
2.9. Конструирование и расчет прибылей	20
2.10. Конструирование и расчет литниковой системы	22
2.11. Модельно-литейная оснастка	26
2.12. Подготовка форм и стержней к заливке.	27
2.13. Сборка и заливка форм	27
2.14. Выбивка, обрубка и очистка отливок	28
2.15. Термическая обработка	29
2.16. Контроль качества отливок	30
2.17. Возможные дефекты и меры их устранения	31
3. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ	34
3.1. Плавильное отделение	34
3.1.1. Выбор плавильного агрегата	34
3.1.2. Расчет количества печей	36

										Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ДП 44.03.04 518 ПЗ					

3.1.3. Расчет парка ковшей	37
3.1.4. Расчет шихты	38
3.1.4.1. Расчет среднего химического состава шихты	40
3.1.4.2. Период плавления шихты	42
3.1.4.3. Окислительный период	46
3.1.4.4. Расчет количества раскислителей	50
3.2. Формовочно-заливочно-выбивное отделение	58
3.2.1. Выбор формовочного оборудования	58
3.2.2. Расчет количества формовочного оборудования	59
3.3. Стержневое отделение	62
3.3.1. Расчет программы стержневого отделения	62
3.3.2. Выбор оборудования стержневого отделения	65
3.3.3. Расчет количества стержневого оборудования	65
3.4. Смесеприготовительное отделение	67
3.4.1. Выбор смесеприготовительного оборудования	67
3.4.2. Расчет количества смесеприготовительного оборудования	68
3.5. Отделение финишных операций	71
3.6. Складское хозяйство	75
3.7. Проектирование вспомогательных отделений цеха	77
4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА	79
4.1. Расчет численности рабочих	79
4.2. Организация и планирование заработной платы	82
4.3. Отчисления на социальное страхование	89
4.4. Разработка системы стимулирования трудовой деятельности. Участие рабочих и служащих в управлении производством	90
4.5. Расчет капитальных затрат и амортизационных отчислений	91

4.6. Определение затрат и планирование себестоимости продукции	94
4.6.1. Расчет плановых постоянных и переменных затрат	97
4.7. Техничко-экономические показатели	99
5. КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА	101
6. РАСЧЕТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА	102
7. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ	111
8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА	113
8.1. Безопасность труда	113
8.1.1. Характеристика проектируемого цеха	113
8.1.2 Условия труда	115
8.1.2.1. Запыленность и загазованность	115
8.1.2.2. Микроклимат	116
8.1.2.3. Производственный шум	117
8.1.2.4. Вибрация производственная	118
8.1.2.5. Освещение	119
8.1.2.6. Вентиляция и отопление	119
8.1.3. Пожарная безопасность	120
8.1.4. Электробезопасность	121
8.2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях	122
8.3. Экологическая безопасность	123
8.3.1. Глобальные экологические проблемы	123
8.3.2. Анализ связей технологического процесса с экологическими системами	125
8.3.3. Основные требования экологизации проекта	128
8.3.4. Пути экологизации создаваемого производства	128
9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ «СТУПИЦА» ДЛЯ	

- 9.1. Изучение квалификационной характеристики для  
профессии «Контролер металлургического производства»
- 9.2. Рабочий учебный план подготовки контролеров  
металлургического производства в условиях СПО
- 9.3. Разработка тестов для урока
- 9.4. Разработка методики и фрагмента плана-конспекта урока по  
предмету «Литейное производство» при обучении  
контролеров металлургического производства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ВВЕДЕНИЕ

В Свердловской области имеется огромный промышленный потенциал, основанный на металлургии и машиностроении, в которых

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

продукция из литых изделий занимает существенную долю. Урал является одним из самых развитых регионов по литейному производству, так как большое количество литейных предприятий, заводов, комбинатов сосредоточено именно здесь.

Литейное производство выгодно отличается от других заготовительных производств (поковки, штамповки, сварки) возможностью изготавливать заготовки, максимально приближенные по геометрии к самым сложным деталям машин. Коэффициент использования металла составляет в среднем 60% в чугунном и стальном литье. Литейное производство сохраняет основные позиции как главная заготовительная база машиностроения и других отраслей промышленности. Литье в песчаные формы является основным способом изготовления отливок.

Используемые в процессе изготовления отливки оборудование и формовочные материалы более дешевые по сравнению со специальными способами литья.

Наиболее важной задачей является вывод наших предприятий на мировой рынок и выпуск готовой продукции на уровне мировых стандартов.

## 1. ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕХА

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Проектируемый цех входит в состав предприятия и обеспечивает производство литыми заготовками в соответствие с номенклатурно-календарным планом выпуска отливок.

Производительность цеха – 35000 тонн отливок в год, развес литья от 10 до 500 кг. Тип производства – серийный.

В условиях серийного производства используем условную производственную программу отливок и распределяем их по массовым группам:

1 группа – отливки массой от 10 до 50 кг;

2 группа – отливки массой от 50 до 100 кг;

3 группа – отливки массой от 100 до 500 кг.

На основании разбивки отливок по массовым группам и имеющимся сведениям об отливках составляем производственную программу, которая приведена в таблице 1.

### 1.1. Выбор режима работы цеха

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		



Для проектируемого цеха принимаем параллельный двухсменный режим работы, при котором все технологические операции выполняются одновременно на различных производственных участках. Такой режим наилучшим образом удовлетворяет требованиям производства и охраны труда.

Продолжительность рабочей смены 8 ч.

#### 1.1.1. Расчет фонда времени работы оборудования

При проектировании применяются три вида годовых фондов времени работы оборудования [1]:

- календарный;
- номинальный;
- действительный;

$$T_k = 365 \text{ дней} = 8760 \text{ часов}$$

Номинальный фонд времени рассчитывается по формуле:

$$T_n = (T_k - P) \cdot Ч \cdot С, \quad (1)$$

где  $T_n$  – номинальный фонд времени, ч;

$T_k$  – календарный фонд времени, дни;

$P$  – количество выходных и праздничных дней в году;

$Ч$  – количество часов работы в одну смену;

$С$  – число смен в сутки.

$$T_n = (365 - 114) \cdot 8 \cdot 2 = 4016$$

Действительный фонд времени работы оборудования и рабочих определяется по формуле:

$$T_d = T_n - T_{пр}, \quad (2)$$

где  $T_d$  – действительный фонд времени, ч;

$T_{пр}$  – время простоев.

$$T_{пр} = T_n \cdot K, \quad (3)$$

где  $K$  – коэффициент потерь рабочего времени.

$$T_d = 4016 - (0,045 \cdot 4016) = 3868,5 \text{ ч.}$$

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

Коэффициент потерь рабочего времени для различного оборудования различен. Приведем расчет действительного фонда времени для:

1. Плавильных агрегатов ДСПТ:

$$T_d = 4016 - (0,06 \cdot 4016) = 3807,8 \text{ ч.}$$

2. Автоматизированных формовочных стержневых линий:

$$T_d = 4016 - (0,12 \cdot 4016) = 3564,7 \text{ ч.}$$

3. Термических печей:

$$T_d = 4016 - (0,06 \cdot 4016) = 3807,8 \text{ ч.}$$

4. Прочее литейное оборудование:

$$T_d = 4016 - (0,04 \cdot 4016) = 3888,8 \text{ ч.}$$

## 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

## 2.1. Технология изготовления отливки базового литейного цеха

На базовом предприятии отливка «Ступица» изготавливалась на встряхивающей формовочной машине с поворотом полуформ без допрессовки. Стержни набиваются и продуваются  $\text{CO}_2$  вручную.

Расход жидкой стали составляет 230 кг, выход годного – 52%. Недостатком технологического процесса изготовления отливки «Ступица» являются выбор шлакоуловителя за узкое место литниковой системы, вследствие чего нужно часто производить заварку дефектов. Стержень №1 имеет сложную конфигурацию из-за двух отверстий для подвода металла.

## 2.2. Описание нового технологического процесса изготовления отливки

В проектируемом сталелитейном цехе изготовление форм и стержней будет производиться только на автоматизированном формовочном и стержневом оборудовании, что позволит исключить ручной труд.

Наружную поверхность отливки будем выполнять двумя кольцевыми стержнями № 2 и №3 с горизонтальным знаком размером 100 мм, а внутреннюю – стержнями №1 и №4.

Припуск на механическую обработку по верхним поверхностям – 10 мм, по нижним и боковым – 7 мм по ГОСТ 26645-85 [2].

Для создания направленного затвердевания отливки припуск на механическую обработку по  $d = 157$  мм (внутренний) составляет 50 мм, по  $d = 260$  мм составляет 7 мм, по  $d = 196$  мм составляет 30 мм.

Преимуществами разработанного в дипломном проекте технологического процесса является то, что снизился брак отливок, так как за узкое место литниковой системы приняты питатели. Стержень №1 упрощен в конструкции, отверстия смещены к краю стержня. Стержни изготавливаются на стержневых линиях, их качество улучшилось.

## 2.3. Характеристика детали

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Деталь «Ступица» предназначена для установки колеса с помощью подшипников на ось вращения, которая называется цапфой. Ступицы устанавливаются на конических роликовых или шариковых радиально-упорных подшипниках, которые воспринимают как радиальные, так и осевые нагрузки, передаваемые на ступицу от колеса. Деталь испытывает ударные и динамические нагрузки.

Масса детали – 64,8 кг.

Габаритные размеры –  $d = 535$  мм;  $H = 263$  мм.

Средняя толщина стенки равна 40 мм.

Исходя из условий эксплуатации детали, в качестве конструкционного материала применяется сталь марки 32Х06ФЛ ТУВЗ-362-89 (ГОСТ 977-88) [3].

Сталь марки 32Х06ФЛ относится к группе «стали для отливок обыкновенные». Стали для отливок обыкновенные используют на предприятиях тяжелого и транспортного машиностроения для изготовления деталей, которые будут эксплуатировать в условиях низких температур и высоких скоростей нагружения. Также из данной группы сталей производят сварные конструкции и др. высоконагруженные детали ответственного назначения.

Химический состав и механические свойства стали марки 32Х06ФЛ приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 2 – Химический состав стали марки 32Х06ФЛ, % [3]

Химический состав, %								
Углерод	Марганец	Кремний	Хром	Ванадий	Сера	Фосфор	Никель	Медь
0,25-0,35	0,40-0,90	0,20-0,40	0,50-0,80	0,05-0,15	0,04	0,04	0,3	0,3

Таблица 3 – Механические свойства стали марки 32Х06ФЛ [3]

					ДП 44.03.04 518 ПЗ				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

Марка стали	Механические свойства					
	Предел текучести, $\sigma_T$ , кгс/мм <sup>2</sup>	Временное сопротивление $\sigma_B$ , кгс/мм <sup>2</sup>	Относительное удлинение, $\delta$ , %	Относительное сужение, $\psi$ , %	Ударная вязкость КСУ, кгсм/см <sup>2</sup>	Твердость НВ
	не более					
32Х06ФЛ	55	73	10	20	5	235-269

#### 2.4. Выбор способа изготовления отливки

При выборе способа производства отливок прежде всего необходимо установить методы литья, обеспечивающие выполнение предъявляемых к отливкам технических требований. Из всех методов нужно отдать предпочтение тем, которые обеспечивают наивысшую экономическую эффективность и наилучшие условия труда, удовлетворяют требованиям экологии. Необходимо руководствоваться следующими принципами:

- получение качественной отливки;
- наименьшая трудоемкость изготовления;
- наименьшие припуски на механическую обработку;
- наименьший расход жидкого металла;
- высокая производительность труда.

Данная отливка предназначена для крупносерийного производства. Учитывая массу и габаритные размеры, а также сложность и требования к качеству отливки, выбираем способ ее производства.

Отливка «Ступица» будет изготавливаться в песчано-глинистых разовых формах.

С целью обеспечения более высокого качества рационально выбрать машинную формовку с использованием металлической модели.

Автоматические формовочные машины позволяют механизировать самые трудоемкие процессы изготовления форм, уплотнения смеси в опоке и извлечения модели из формы. Кроме того, машинная формовка облегчает условия труда формовщиков, повышает производительность труда и сокращает цикл изготовления отливок.





зрения, так как многие смеси содержат вредные вещества и хранение их в отвалах недопустимо.

Составы и физико-механические свойства единой формовочной смеси и стержневых смесей на жидком стекле без глины и жидкой самотвердеющей смеси приведены в разделе «Смесеприготовительное отделение».

## 2.6. Выбор положения отливки в форме

При выборе положения отливки в форме необходимо учитывать ряд условий, позволяющих получать качественную отливку при минимальных расходах на ее изготовление.

Положение отливки в форме должно обеспечивать:

- направленное затвердевание отливки;
- экономию формовочной смеси;
- получение формы с минимальным количеством стержней;
- наиболее простое оформление литниковой системы;
- преимущественно верхний отвод газов из формы и стержней;
- уменьшение расхода металла на изготовление отливки.

Выбор плоскости разъема формы подчинен выбору положения формы при заливке. При определении плоскости разъема необходимо руководствоваться следующими положениями:

- число разъемов формы должно быть минимальным;
- модель должна свободно извлекаться из формы;
- поверхность разъема должна быть, по возможности, плоской;
- всю отливку, если позволяет конструкция, нужно располагать в одной полуформе;
- общая высота формы должна быть минимальна;
- плоскость разъема должна обеспечивать наименьшее количество заливок и брака по перекосам.

Подвод металла в форму лучше всего осуществить в нижнюю часть отливки, чтобы обеспечить направленное затвердевание.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		



Учитывая это, располагаем всю отливку со стержнями, питателями и зумпфом в нижней полуформе, а прибыли, стояк и шлакоуловитель – в верхней. Наибольший диаметр отливки располагаем вверху.

## 2.7. Выбор припусков на механическую обработку

Для каждого класса точности размеров по ГОСТ 26645-85 [2] определяем допуски размеров, которые зависят от серийности производства, материала отливки и номинальных размеров отливки.

Отливка «Ступица» имеет:

- 7-13Т классы точности размеров и массы;
- 2-5 ряды припусков на механическую обработку.

Принимаем 11 класс точности размеров, 12 класс точности масс и 3 ряд припусков на механическую обработку.

Назначаем припуски на механическую обработку по низу и боковым поверхностям – 7 мм, по верхним поверхностям – 10 мм. Для упрощения конструкции на боковой поверхности книзу увеличиваем припуск.

Для создания направленного затвердевания по  $d = 157$  мм припуск на механическую обработку назначим 50 мм, по  $d = 260$  мм - 7 мм, по  $d = 196$  мм - 30 мм.

Восемь отверстий  $d = 20,5$  мм и шесть отверстий  $d = 12$  мм заливаем металлом.

## 2.8. Расчет массы отливки

Массу отливки «Ступица» определим по формуле:

$$Q_{\text{отл}} = Q_{\text{дет}} + Q_{\text{пр. на мех. обр.}} + Q_{\text{откл. масса}}, \quad (4)$$

где  $Q_{\text{отл}}$  – масса отливки, кг;

$Q_{\text{дет}}$  – масса детали, кг;

$Q_{\text{пр. на мех. обр.}}$  – масса припусков на механическую обработку, кг;

$Q_{\text{откл. масса}}$  – масса максимального отклонения отливки, кг.

$$Q_{\text{откл. масса}} = (Q_{\text{дет}} + Q_{\text{пр. на мех. обр.}} + Q_{\text{зал. мест}}) \cdot K/100$$

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

ДП 44.03.04 518 ПЗ











Примем следующее соотношение площадей элементов системы:

$$F_{\text{пит}\Sigma}:F_{\text{шл}}:F_{\text{ст.н.}}=1:1,15:1,3, \quad (14)$$

где  $F_{\text{пит}\Sigma}$  - площадь питателей, обслуживаемых одной ветвью литникового хода,  $\text{см}^2$ ;

$F_{\text{шл}}$  - площадь шлакоуловителя,  $\text{см}^2$ ;

$F_{\text{ст.н.}}$  - площадь сечения стояка внизу,  $\text{см}^2$ .

Таким образом, площадь сечения стояка будет равна:

$$F_{\text{ст.н.}}=1,3 \cdot F_{\text{пит}\Sigma}=1,3 \cdot 10=13 \text{ см}^2.$$

Диаметр стояка внизу определим по формуле:

$$d_{\text{н.д.}} = \sqrt{\frac{F_{\text{н.д.}} \cdot 4}{\pi}}, \quad (15)$$

$$d_{\text{н.д.}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 15}{3,14}} = 4 \text{ см.}$$

Площадь шлакоуловителя будет равна:  $F_{\text{шл}}=1,15 \cdot 10=11,5 \text{ см}^2$ .

По найденным значениям площадей питателей и шлакоуловителя найдем их конкретные размеры. Примем для этих элементов трапециидальную форму сечения (высота  $h$  равна нижнему основанию  $a$ , верхнее основание  $b=0,8 \cdot a$ ). С учетом этого находим для питателей:

$$a = \sqrt{\frac{F_{\text{н.д.}}}{0,9}}, \quad (16)$$

$$a = \sqrt{\frac{10}{0,9}} = 3,3 \text{ см};$$

$$b=0,8 \cdot a=0,8 \cdot 3,3=2,7 \text{ см.}$$

Аналогично рассчитываем размеры сечения шлакоуловителя:

$$a = \sqrt{\frac{13,8}{0,81}} = 3,8 \text{ см};$$

$$h=0,9 \cdot a=3,4 \text{ см};$$

$$b=0,8 \cdot a=3 \text{ см.}$$

Конфигурация и размеры элементов литниковой системы показаны на рисунке 2.

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

## Рисунок 2 – Элементы литниковой системы

### 2.11. Модельно-литейная оснастка

Для изготовления песчаных форм применяют различные модели, воспроизводящие геометрию отливки, а также модели прибылей, выпоров, литниковых систем и т.д. Формовка осуществляется в специальных литых или сварных рамках, называемых опоками. Стержни изготавливаются в стержневых ящиках. Все это вместе называют модельно-литейной оснасткой, т.е. средствами технологического оснащения, дополняющими литейное технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса получения отливок.

Модельные комплекты при серийном производстве экономически целесообразно изготавливать металлическими.

В качестве материала для изготовления моделей и стержневых ящиков используется сплав АК4М4 ГОСТ 1583-83 [34].

В качестве материала для изготовления опок и модельных плит используется чугун СЧ 15-32 ГОСТ 1412-70 [35].

Штыри, центрирующий и направляющий, необходимые для контроля сборки форм, изготавливают из стали марки Ст40 ГОСТ 1050-88 [36].

### 2.12. Подготовка форм и стержней к заливке

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		



Перед заливкой металлом литейных форм особое значение имеет всех элементов и материалов, используемых на сборочном участке. Формы устанавливают на специальную площадку. При установке полуформ необходимо обеспечить удобство их заливки. Приготовленные для сборки формы должны быть тщательно проверены. Формы с трещинами и другими дефектами бракуются. Перед сборкой готовые полуформы необходимо продуть сжатым воздухом для удаления остатков смеси и пыли.

У стержней проверяют качество рабочей поверхности, равномерность окраски и качество просушки. Не допускаются в сборку форм стержни плохо пробитые, поломанные, с трещинами, заусенцами, плохо покрашенные. Срок хранения стержня №1 – не более двух суток, остальных стержней – не более трех суток.

### 2.13. Сборка и заливка форм

Тщательность сборки в значительной мере определяет точность геометрических размеров отливки, образование заливов и трудоемкость обрубки.

Правильность установки стержня проверяют контрольными шаблонами и другими приспособлениями, которые входят в состав модельного комплекта. Затем проверяют все элементы литниковой системы, после этого нижнюю полуформу накрывают верхней.

Правильность сборки формы осуществляется пропуском направляющего и центрирующего штырей через отверстия втулок в ушах опок, одновременно с двух сторон.

Для получения всех контуров отливки в полном соответствии с конфигурацией модели, заливаемый в форму жидкий металл должен обладать достаточной жидкотекучестью. В противном случае на отливке возможно образование спаев и недоливов.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

После заполнения ковша с поверхности расплава тщательно снимают скребком шлак. При заливке форм жидким металлом должны соблюдаться следующие правила:

- струя металла должна иметь наименьшую высоту и направляться в середину литниковой чаши;
- заливка форм производится ровной, полной и непрерывной струей, обеспечивающей плавное заполнение литниковой системы;
- прерывание струи металла до полного заполнения формы не допускается;
- завихрение струи в воронке не допускается.

Заливка формы производится из поворотного ковша. Температура расплава при заливке формы должна быть не ниже 1560-1580°С.

#### 2.14. Выбивка, обрубка и очистка отливок

После затвердевания отливку выдерживают в форме для охлаждения до температуры выбивки. Чем выше температура выбивки, тем короче технологический цикл изготовления отливки и выше производительность формовочно-заливочного участка. Однако высокая температура выбивки нежелательна из-за опасности разрушения отливки или образования дефектов. Стальные отливки рекомендуется охлаждать в форме до 400-500°С. Скорость охлаждения выбирают с учетом толщины стенок отливки и прочностных свойств сплава. Средняя скорость охлаждения отливок в форме колеблется от 2 до 150°С/мин.

Выбивка отливки из формы осуществляется на выбивной решетке путем встряхивания.

Обрубка отливки заключается в отделении от нее прибылей, литников, выпоров и в удалении заливок по месту сопряжения полуформ или в области стержневых знаков. Обрубка осуществляется с помощью молотков, зубил, абразивных кругов, а также ленточных и дисковых пил.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Для удаления пригара и улучшения поверхностей отливки подвергают очистке дробеметной обработке. Очистку отливок производят также после каждой термической обработки. Для зачистки мелких шероховатостей поверхности применяют шлифовальные станки.

## 2.15. Термическая обработка

Отливка «Ступица» подвергается нормализационному отжигу и отпуску.

Нормализационный отжиг **сталей** – это процесс обработки сталей, заключающийся в нагреве до температуры на 30-50°С выше верхних, критических точек, выдержке и охлаждении на спокойном воздухе.

Отпуск – это вид термической обработки, состоящий из нагрева металла до температуры ниже интервала превращений, выдержки при этой температуре и последующего медленного охлаждения.

Отпуск стали уменьшает или снимает остаточные напряжения, повышает вязкость, уменьшает твердость и хрупкость стали.

Температурный режим термической обработки:

- посадка в печь при температуре печи не более 400°С;
- нагрев до температуры 630-650°С со скоростью не более 80°С в час;
- выдержка при данной температуре не менее 2 часов;
- нагрев до температуры 860-880°С со скоростью не более 100°С в час;
- выдержка при данной температуре не менее 3 часов;
- охлаждение на воздухе до 450-500°С;
- нагрев до температуры 630-650°С со скоростью не более 80°С в час;
- выдержка при данной температуре не менее 2 часов;
- охлаждение с печью до 450°С.

## 2.16. Контроль качества отливок

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Требования к качеству готовых отливок устанавливаются ГОСТами и технологической документацией. Контроль за их качеством осуществляет отдел технического контроля (ОТК).

Данная отливка подвергается следующим видам контроля:

- контроль размерной точности – отливку проверяют на соответствие чертежу. Контроль выполняют на плите линейкой, штангенциркулем, рейсмусом, шаблонами и другим инструментом;

- контроль внешнего вида выполняют визуально на соответствие отливок техническим условиям. Базовые поверхности должны быть чистыми, ровными;

- контроль структуры металла отливок выполняют при рассмотрении излома образцов или под металлографическим микроскопом.

- контроль механических свойств – прочность отливок определяют по специальным отлитым образцам, приливам отливок и вырезанным из отливок образцам. Твердость определяют на отливке, в некоторых случаях – на образцах, вырезанных из отливки;

- контроль химического состава – отлитые образцы, остатки прибылей или стружку отливки проверяют в лаборатории методом химического или спектрального анализа;

- контроль массы – отливки взвешивают после проверки их на геометрическую точность.

По результатам химического анализа, механических свойств, внешнего осмотра и результатов проверки размеров принимается решение о годности отливки. Отливки не прошедшие или не соответствующие этому контролю возвращаются на доработку или переделку. После прохождения контроля отливку маркируют (номер плавки, марка сплава).

## 2.17. Возможные дефекты и меры их устранения

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

В результате нарушения технологического процесса изготовления на отливках «Ступица» могут образоваться некоторые дефекты, которые можно избежать, выполняя все технологические рекомендации.

1. Усадочные раковины и пористости образуются в утолщенных частях отливки, в которой сочетаются массивные места с тонкими стенками. При разработке технологического процесса изготовления отливок создаём направленность затвердевания металла и располагаем прибыли над массивными узлами;

2. Газовые раковины - это пузыри воздуха или газов, которые остаются в теле отливки после заливки формы металлом. Образуются из-за недостаточной газопроницаемости, повышенной влажности формы и стержней. Необходимо следить за качеством формовочной и стержневой смесей. Для контроля физико-механических свойств смесей в смесеприготовительном отделении имеется экспресс-лаборатория. Для вывода воздуха и газов в форме необходимо выполнять достаточное количество наколов;

3. Песочные раковины и засоры образуются вследствие обвалов частей формы и стержней при недостаточной прочности формовочной и стержневой смесей. Необходимо контролировать качество формовочной и стержневой смесей. На сборку должны поступать только годные полуформы и стержни;

4. Пригар образуется вследствие недостаточной огнеупорности формовочной и стержневой смесей. При необходимости поверхность форм и стержней красить противопопригарными красками;

5. Спаи - это сквозные или поверхностные углубления с закругленными краями, образованными не полностью слившимися потоками металла. Для предотвращения образования спаев необходимо повысить температуру заливки и обеспечить непрерывную заливку металла.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		



тщательно разделяют до пологого удаления пораженного слоя металла. Заварное место засыпают сухой землей или накрывают асбестом, чтобы снизить скорость охлаждения. Данным способом исправляют отдельно расположенные раковины небольших размеров на обрабатываемых поверхностях отливки, а также раковины средних размеров отливок несложной конфигурации.

Заделка раковин пробками – раковину рассверливают до минимально допустимого размера, нарезают в отверстие резьбу и ввертывают металлическую вставку, которую заваривают или чеканят. Затем обрабатывают вставку заподлицо с телом отливки. Таким способом исправляют отдельно расположенные раковины мелких размеров.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

### 3. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

#### 3.1. Плавильное отделение

##### 3.1.1. Выбор плавильного агрегата

В плавильном отделении будет выплавляться сталь марки 32Х06ФЛ. В качестве плавильного агрегата для получения данной стали, используем электродуговые сталеплавильные печи постоянного тока ДСПТ. Преимущества ДСПТ печей по сравнению с индукционными и дуговыми печами переменного тока:

- снижение пылегазовыбросов в 7-10 раз;
- снижение уровня шума во время работы печи до санитарных норм;
- проще в обслуживании;
- снижение угара легирующих элементов и графитированных электродов;
- исключаются перегревы футеровки и сокращается расход огнеупоров;
- электрический режим печи характеризуется стабильностью, что исключает толчки и помехи в питающей энергосистеме [5].

Для выплавки металла используем плавильные печи ДСПТ-25. Техническая характеристика печи ДСПТ-25 приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Технические характеристики печи ДСПТ-25

Наименование параметра	Значение
Номинальная вместительность, т	25
Потребляемая мощность, кВт	16000
Производительность: для кислого процесса, т/ч для основного процесса, т/ч	6,3 5,6
Уровень шума при расплавлении, дБ	90
Удельный расход электроэнергии на расплавление твердой завалки, кВт·ч/т	500
Расход воды на охлаждение печи, м <sup>3</sup> /ч	50





### 3.1.2. Расчет количества печей

Для расчета печей необходимо составить баланс металла по цеху, который приведен в таблице 5.

Таблица 5 – Баланс металла по цеху

Наименование статьи баланса	Всего по цеху	
	т	%
1. Отливки, $M_o$	35631,222	63,64
2. Литники и прибыли, $M_{л.с.}$	15318,25	27,36
3. Скрап, $S_k$	2239,537	4
4. Итого жидкого металла	53189,009	95
5. Угар и безвозвратные потери, $У$	2799,442	5
6. Итого металлозавалки, $M_m$	55988,431	100

Данные по отливкам берем из производственной программы (таблица 1). Процент скрапа  $S_k = 4\%$ . Угар и безвозвратные потери зависят от типа плавильного агрегата, в ДСПТ они составляют 5%.

Рассчитаем массу металлозавалки [1]:

$$\dot{I}_i = \frac{(\dot{I}_i + \dot{I}_{э.п.}) \cdot 100}{100 - \acute{O} - \tilde{N}\acute{e}}; \quad (17)$$

$$\dot{I}_i = \frac{(35631,222 + 86580,694) \cdot 100}{100 - 4 - 5} = 55988,431 \text{ т.}$$

Определим массу скрапа и массу, потерянную при угаре:

$$\dot{I}_{\tilde{N}\acute{e}} = \frac{\dot{I}_i \cdot \tilde{N}\acute{e}}{100}; \quad (18)$$

$$\dot{I}_{\tilde{N}\acute{e}} = \frac{55988,431 \cdot 4}{100} = 2239,537 \text{ т.}$$

$$\dot{I}_{\acute{O}} = \frac{\dot{I}_i \cdot \acute{O}}{100}; \quad (19)$$

$$\dot{I}_{\acute{O}} = \frac{55988,431 \cdot 5}{100} = 2799,422 \text{ т.}$$

Расчет необходимого количества металла по производственной программе  $q$  рассчитывается по формуле [1]:

$$q = \frac{\dot{I}_i \cdot \acute{E}_{\acute{E}}}{\acute{O}_{\acute{A}}}, \quad (20)$$

где  $K_n$  – коэффициент неравномерности работы печей,  $K_n = 1,2$ ;

$T_d$  = действительный фонд времени, ч;  $T_d = 3807,8$  ч.

$$q = \frac{55988,431 \cdot 1,2}{3807,8} = 17,7 \text{ т/ч.}$$

Рассчитаем количество плавильных агрегатов, необходимых для выплавки стали по формуле:

$$N = \frac{q}{P}, \quad (21)$$

где  $P$  – производительность выбранной печи, т/ч.

$$N = \frac{17,7}{6,3} = 2,8 \text{ шт.}$$

Принимаем к установке три печи ДСПТ-25 с коэффициентом загрузки

$$\hat{E}_c = \frac{2,8}{3} \cdot 100 = 93\%.$$

### 3.1.3. Расчет парка ковшей

Расчет парка заливочных ковшей производится с учетом количества одновременно работающих ковшей, продолжительности работы ковша до ремонта и длительности ремонта. Время работы ковша до ремонта и длительность ремонта зависят от емкости ковша.

Ковш представляет собой стальной сосуд, стенки и дно которого изнутри выложены огнеупорным кирпичом, предназначенный для кратковременного хранения, транспортировки и разлива расплавленного металла. Для разлива металла используем поворотные ковши.

После каждой футеровки ковши необходимо тщательно просушить и прокалить до ярко-красного или белого цвета. Для этого используют стенд для сушки ковшей газообразным топливом при температуре 500-600°C, который оборудован местной вытяжной вентиляцией. Сушка проводится до тех пор, пока не прекратится выделение паров из футеровки.

Удобнее, по возможности, применять ковш той емкости, чтобы он забирал из плавильного агрегата весь металл сразу. Исходя из того, что в

										Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						



- известняк по ТУ 1415-79-79 [32];
- алюминий для раскисления по ГОСТ 295-98 [33].

Все шихтовые материалы должны содержать минимальное количество серы и фосфора, так как при кислом процессе выплавки стали нет периодов десульфурации и дефосфации.

В шихте используем 60-75% крупных кусков, 20-35% мелких, 10-12% стружки, как правило, брикетированной. Перед загрузкой в печь шихтовые материалы подогревают для просушки и ускорения процесса выплавки. Стальной лом подогревают до температуры 425-450°C, чтобы увеличить производительность и снизить расход электроэнергии.

С целью образования или регулирования состава шлака, предохранения расплавленных металлов от взаимодействия с внешней газовой средой в процессе плавки применяют флюсы. Наиболее распространенным флюсом является известняк или получаемая после его обжига известь.

Расчет шихты ведется для выплавки стали 32Х06ФЛ на 100 кг металлозавалки в электродуговой печи с кислой футеровкой. Химический состав стали принимаем из таблицы 6.

Таблица 6 – Химический состав стали 32Х06ФЛ ТУВЗ-362-89 [3]

Массовая доля, %								
С	Mn	Si	Cr	V	S	P	Ni	Cu
0,25-0,35	0,40-0,90	0,20-0,40	0,50-0,80	0,05-0,15	до			
					0,04	0,04	0,3	0,3
Расчетный химический состав								
0,3	0,65	0,3	0,65	0,1	0,04	0,04	0,3	0,3

В таблице 7 приведен химический состав шихтовых материалов и раскислителей.



Меди  $0,3 \cdot 0,3 = 0,09$ .

Стальной лом вносит, %:

Углерода  $0,6 \cdot 0,25 = 0,15$ ;

Марганца  $0,6 \cdot 0,5 = 0,3$ ;

Кремния  $0,6 \cdot 0,37 = 0,222$ ;

Серы  $0,6 \cdot 0,03 = 0,018$ ;

Фосфора  $0,6 \cdot 0,035 = 0,021$ .

Стружка в брикетах вносит, %:

Углерода  $0,07 \cdot 0,3 = 0,021$ ;

Марганца  $0,07 \cdot 0,65 = 0,046$ ;

Кремния  $0,07 \cdot 0,3 = 0,021$ ;

Серы  $0,07 \cdot 0,04 = 0,003$ ;

Фосфора  $0,07 \cdot 0,04 = 0,003$ ;

Хрома  $0,07 \cdot 0,65 = 0,046$ ;

Ванадия  $0,07 \cdot 0,1 = 0,007$ ;

Меди  $0,07 \cdot 0,3 = 0,021$ .

Чугун передельный вносит, %:

Углерода  $0,03 \cdot 3 = 0,09$ ;

Марганца  $0,03 \cdot 2 = 0,06$ ;

Кремния  $0,03 \cdot 1 = 0,03$ ;

Серы  $0,03 \cdot 0,03 = 0,0009$ ;

Фосфора  $0,03 \cdot 0,15 = 0,0045$ .

В таблице 8 приведен средний химический состав шихты.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Таблица 8 – Средний химический состав шихты

Элементы	Вносят элементов, %				Средний химический состав, %
	Отходы собственного производства	Стружка в брикетах	Стальной лом	Чугун передельный	
Углерод	0,09	0,021	0,15	0,09	0,351
Марганец	0,195	0,046	0,3	0,06	0,601
Кремний	0,09	0,021	0,222	0,03	0,633
Сера	0,012	0,003	0,018	0,001	0,034
Фосфор	0,012	0,003	0,021	0,0045	0,0405
Хром	0,195	0,046	-	-	0,241
Ванадий	0,03	0,007	-	-	0,037
Медь	0,09	0,021	-	-	0,111
Железо	29,286	6,832	59,289	2,8065	98,2135

Содержание железа в каждой составляющей определяется по формуле:

$$q_{\text{Fe}} = a - \sum b, \quad (22)$$

где  $q_{\text{Fe}}$  – содержание железа в составляющей шихты, %;

$a$  – процентное содержание составляющей в шихте;

$\sum b$  – суммарное содержание элементов без железа в данной составляющей шихты, %.

Рассмотрим изменение содержания отдельных элементов и состав шлаков в разные периоды плавки.

#### 3.1.4.2. Период плавления шихты

Во время плавления шихты окисляются кремний, марганец, углерод, хром, ванадий и железо.

Угар кремния составляет 70%. Перейдет в шлак  $0,7 \cdot 0,633 = 0,443$  кг; остается в металле  $0,633 - 0,443 = 0,19$  кг.

Угар марганца составляет 70%. Перейдет в шлак  $0,7 \cdot 0,601 = 0,42$  кг; остается в металле  $0,601 - 0,42 = 0,181$  кг.

Угар железа составляет 2%. Перейдет в шлак  $0,02 \cdot 98,2135 = 1,9643$  кг; остается в металле  $98,2135 - 1,9643 = 96,2492$  кг.







К – процентное содержание данного окисла в песке, %.

Песок шихты внесет:

$$\text{SiO}_2 = \frac{0,3 \cdot 96}{100} = 0,288 \text{ кг};$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = \frac{0,3 \cdot 2}{100} = 0,006 \text{ кг};$$

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = \frac{0,3 \cdot 2}{100} = 0,006 \text{ кг}.$$

На наварку подины и откосов используется кварцевый песок, расход которого составляет на 100 кг шихты 1-2,5 кг. Примем, что из подины и откосов печи переходит в шлак 2,4 кг набивной массы. В период плавления шихты в шлак перейдет 50% количества всей массы, то есть  $2,4 \cdot 0,5 = 1,2$  кг. Песок набивной массы внесет в шлак следующее количество окислов:

$$\text{SiO}_2 = \frac{1,2 \cdot 96}{100} = 1,151 \text{ кг};$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = \frac{1,2 \cdot 2}{100} = 0,024 \text{ кг};$$

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = \frac{1,2 \cdot 2}{100} = 0,024 \text{ кг}.$$

Общий расход динасового кирпича на ремонт свода равен 1 кг на 100 кг садки. В период плавления переходит в шлак 60% этой массы, то есть 0,6 кг. Динас внесет следующее количество окислов:

$$\text{SiO}_2 = \frac{0,6 \cdot 96,58}{100} = 0,58 \text{ кг};$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = \frac{0,6 \cdot 0,58}{100} = 0,003 \text{ кг};$$

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = \frac{0,6 \cdot 1,4}{100} = 0,008 \text{ кг};$$

$$\text{CaO} = \frac{0,6 \cdot 1,34}{100} = 0,008 \text{ кг}.$$

Расход графитовых электродов зависит от емкости печи и составляет 0,4-0,6 кг на 100 кг садки. Примем в расчетах расход электродов 0,6 кг. В период плавления расходуется 60% или 0,36 кг электродов. При сгорании

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

ДП 44.03.04 518 ПЗ





В конце окислительного периода производится присадка извести в печь в количестве 0,3 кг на 100 кг садки.

Шлак окислительного периода.

Рассчитаем состав и массу шлака окислительного периода.

Железная руда внесет в шлак:

$$\text{CaO} = \frac{1,308 \cdot 0,7}{100} = 0,009 \text{ кг};$$

$$\text{SiO}_2 = \frac{1,308 \cdot 6}{100} = 0,078 \text{ кг};$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = \frac{1,308 \cdot 3}{100} = 0,039 \text{ кг};$$

$$\text{MgO} = \frac{1,308 \cdot 0,3}{100} = 0,004 \text{ кг};$$

$$(\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Fe}) = \frac{1,308 \cdot 0,1 \cdot 90}{100} = 0,118 \text{ кг}.$$

Поступило в шлак из извести:

$$\text{CaO} = \frac{0,3 \cdot 92}{100} = 0,276 \text{ кг};$$

$$\text{SiO}_2 = \frac{0,3 \cdot 3}{100} = 0,009 \text{ кг};$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = \frac{0,3 \cdot 1}{100} = 0,003 \text{ кг};$$

$$\text{MgO} = \frac{0,3 \cdot 3}{100} = 0,009 \text{ кг};$$

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = \frac{0,3 \cdot 1}{100} = 0,003 \text{ кг}.$$

В окислительный период в шлак переходит 20% динасового кирпича, расходуемого на ремонт кладки, что составит  $1 \cdot 0,2 = 0,2$  кг.

Составляющие футеровки внесут в шлак:

$$\text{SiO}_2 = \frac{0,2 \cdot 96,58}{100} = 0,193 \text{ кг};$$

$$\text{CaO} = \frac{0,2 \cdot 1,34}{100} = 0,003 \text{ кг};$$

									Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ДП 44.03.04 518 ПЗ					

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = \frac{0,2 \cdot 0,58}{100} = 0,001 \text{ кг};$$

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = \frac{0,2 \cdot 1,4}{100} = 0,003 \text{ кг}.$$

Из подины и откосов в шлак поступает 25% набивной массы, что составляет  $2,4 \cdot 0,25 = 0,6$  кг.

Составляющие набивной массы внесут в шлак следующее количество окислов:

$$\text{SiO}_2 = \frac{0,6 \cdot 96}{100} = 0,576 \text{ кг};$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = \frac{0,6 \cdot 2}{100} = 0,012 \text{ кг};$$

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = \frac{0,6 \cdot 2}{100} = 0,012 \text{ кг}.$$

В окислительный период расходуется 20% электродов, что составляет  $0,6 \cdot 0,2 = 0,12$  кг. Электроды вносят 1% золы –  $1 \cdot 0,0012 = 0,0012$  кг.

Составляющие золы внесут в шлак:

$$\text{CaO} = \frac{0,0012 \cdot 11,8}{100} = 0,0002 \text{ кг};$$

$$\text{SiO}_2 = \frac{0,0012 \cdot 56,5}{100} = 0,0007 \text{ кг};$$

$$\text{Al}_2\text{O}_3 = \frac{0,0012 \cdot 31,7}{100} = 0,0004 \text{ кг}.$$

В таблице 13 приведен состав шлака окислительного периода.

Таблица 13 – Состав шлака окислительного периода

Источник поступления шлака	Содержание окислов, кг									
	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	FeO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MnO	CaO	MgO	V <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Всего
Шлак периода плавления	2,9702	0,0342	0,631	0,178	0,542	0,0085	-	0,0077	0,424	4,865
Металл	0,345	-	-	-	0,133	-	-	-	0,146	0,624
Известь	0,009	0,003	-	0,003	-	0,276	0,009	-	-	0,300
Железная руда	0,078	0,039	-	0,118	-	0,009	0,004	-	-	0,248
Свод и стены	0,193	0,001	-	0,003	-	0,003	-	-	-	0,200
Подина и откосы	0,576	0,012	-	0,012	-	-	-	-	-	0,600
Зола электродов	0,0007	0,0004	-	-	-	0,0002	-	-	-	0,0013

ИТОГО	кг	4,1712	0,0896	0,631	0,314	0,675	0,2967	0,013	0,0077	0,57	6,7682
	%	61,64	1,33	9,33	4,64	9,97	4,38	0,19	0,12	8,4	100

В конце окислительного периода производится доводка металла до заданного состава и его раскисление.

В таблице 14 приведен состав металла к концу окислительного периода.

Таблица 14 – Состав металла к концу окислительного периода

Элементы	Поступило элементов, кг	Перешло в шлак, кг	Потери с газом, кг	Расход на образование FeO, кг	Содержание в металле, кг
Углерод	0,351	-	-0,059	-	0,292
Кремний	0,19	-0,161	-	-	0,029
Марганец	0,181	-0,103	-	-	0,078
Фосфор	0,0405	-	-	-	0,0405
Сера	0,034	-	-	-	0,034
Ванадий	0,011	-	-	-	0,011
Хром	0,096	-0,057	-	-	0,039
Медь	0,111	-	-	-	0,111
Железо	96,2492	-	-	-0,522	95,7272
Итого	97,2637	-0,321	-0,156	-0,522	96,3617

#### 3.1.4.4. Расчет количества раскислителей

Для раскисления и доводки металла по марганцу вводится ферромарганец из расчета получения его в металле 0,65%. Учитывая, что к концу окислительного периода в металле уже есть 0,08% марганца, потребность в нем составляет  $0,65 - 0,08 = 0,57\%$ .

Принимая угар марганца 20% получим необходимое количество ферромарганца:

$$\frac{0,57 \cdot 100}{0,9 \cdot 80} = 0,792 \text{ кг.}$$

Ферромарганец внесет следующее количество элементов:

$$C = \frac{0,792 \cdot 1}{100} = 0,008 \text{ кг;}$$

$$Si = \frac{0,792 \cdot 0,5}{100} = 0,004 \text{ кг;}$$





$$S = \frac{0,4 \cdot 0,02}{100} = 0,00008 \text{ кг};$$

$$P = \frac{0,4 \cdot 0,04}{100} = 0,00016 \text{ кг}.$$

$$Al = \frac{0,4 \cdot 3}{100} = 0,012 \text{ кг};$$

$$Cr = \frac{0,4 \cdot 0,3}{100} = 0,0012 \text{ кг};$$

$$Fe = \frac{0,4 \cdot 21,14}{100} = 0,085 \text{ кг}.$$

На раскисление металла расходуется кремния  $0,3 \cdot 0,1 = 0,03$  кг.

При этом образуется кремнезема  $0,03 \cdot 2,143 = 0,064$  кг, а в металл переходит  $0,3 - 0,03 = 0,27$  кг кремния.

После присадки ферросилиция металл будет иметь следующий состав:

$$C = 0,3 + 0,0004 = 0,3004 \text{ кг};$$

$$Si = 0,033 + 0,27 = 0,303 \text{ кг};$$

$$Mn = 0,648 + 0,0016 = 0,6496 \text{ кг};$$

$$S = 0,0342 + 0,00008 = 0,03428 \text{ кг};$$

$$P = 0,0413 + 0,00016 = 0,04146 \text{ кг};$$

$$Al = 0,012 \text{ кг};$$

$$Cr = 0,039 + 0,0012 = 0,0402 \text{ кг};$$

$$Fe = 95,7932 + 0,085 = 95,8782 \text{ кг}.$$

Для раскисления и доводки металла по хрому вводится феррохром из расчета получения его в металле 0,65%. Учитывая, что к концу окислительного периода в металле уже есть 0,04% хрома, потребность в нем составляет  $0,65 - 0,039 = 0,61\%$ .

Принимая угар хрома 5% получим необходимое количество феррохрома:

$$\frac{0,61 \cdot 100}{0,6 \cdot 95} = 1,072 \text{ кг}.$$

Феррохром внесет следующее количество элементов:

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

$$C = \frac{1,072 \cdot 0,03}{100} = 0,0003 \text{ кг};$$

$$Si = \frac{1,072 \cdot 1,5}{100} = 0,016 \text{ кг};$$

$$Cr = \frac{1,072 \cdot 60}{100} = 0,643 \text{ кг};$$

$$S = \frac{1,072 \cdot 0,03}{100} = 0,0003 \text{ кг};$$

$$P = \frac{1,072 \cdot 0,3}{100} = 0,0003 \text{ кг};$$

$$Fe = \frac{1,072 \cdot 38,14}{100} = 0,41 \text{ кг}.$$

На раскисление металла расходуется хрома  $0,643 \cdot 0,05 = 0,032 \text{ кг}$ .

При этом образуется оксида хрома:  $0,032 \cdot 2,92 = 0,094 \text{ кг}$ , а в металл переходит  $0,643 \cdot 0,95 = 0,611 \text{ кг}$  хрома. После присадки феррохрома металл будет иметь следующий состав:

$$C = 0,3004 + 0,0003 = 0,3007 \text{ кг};$$

$$Si = 0,303 + 0,016 = 0,319 \text{ кг};$$

$$Cr = 0,039 + 0,611 = 0,65 \text{ кг};$$

$$S = 0,03428 + 0,0003 = 0,03458 \text{ кг};$$

$$P = 0,04146 + 0,0003 = 0,04176 \text{ кг};$$

$$Fe = 95,8782 + 0,41 = 96,2882 \text{ кг}.$$

Для доведения металла до заданного состава по ванадию в конце окислительного периода вводится 40% феррованадий. В металле должно быть 0,1% ванадия, поэтому потребность в нем составляет  $0,1 - 0,011 = 0,089$  %. Необходимое количество феррованадия с учетом 8% угара составит:

$$\frac{0,089 \cdot 100}{0,4 \cdot 92} = 0,242 \text{ кг}.$$

Феррованадий внесет следующее количество элементов:

$$C = \frac{0,242 \cdot 0,5}{100} = 0,0012 \text{ кг};$$

$$Si = \frac{0,242 \cdot 2}{100} = 0,0048 \text{ кг};$$

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ДП 44.03.04 518 ПЗ				

$$V = \frac{0,242 \cdot 40}{100} = 0,097 \text{ кг};$$

$$Mn = \frac{0,242 \cdot 2}{100} = 0,0048 \text{ кг};$$

$$S = \frac{0,242 \cdot 0,05}{100} = 0,00012 \text{ кг};$$

$$P = \frac{0,242 \cdot 0,08}{100} = 0,00019 \text{ кг}.$$

$$Al = \frac{0,242 \cdot 0,5}{100} = 0,0012 \text{ кг};$$

$$Cu = \frac{0,242 \cdot 0,4}{100} = 0,001 \text{ кг};$$

$$Fe = \frac{0,242 \cdot 54,47}{100} = 0,132 \text{ кг}.$$

На раскисление металла расходуется ванадия  $0,097 \cdot 0,08 = 0,008$  кг.

При этом образуется оксида ванадия  $0,008 \cdot 2,94 = 0,024$  кг, а в металл переходит  $0,097 - 0,024 = 0,089$  кг ванадия.

После присадки феррованадия металл будет иметь следующий состав:

$$C = 0,3007 + 0,0012 = 0,3019 \text{ кг};$$

$$Si = 0,319 + 0,0048 = 0,3238 \text{ кг};$$

$$V = 0,011 + 0,097 = 0,108 \text{ кг};$$

$$Mn = 0,6496 + 0,0048 = 0,6544 \text{ кг};$$

$$S = 0,03458 + 0,00012 = 0,0347 \text{ кг};$$

$$P = 0,04176 + 0,00019 = 0,04195 \text{ кг};$$

$$Al = 0,012 + 0,0012 = 0,0132 \text{ кг};$$

$$Cu = 0,111 + 0,001 = 0,112 \text{ кг};$$

$$Fe = 96,2882 + 0,132 = 96,4202 \text{ кг}.$$

Для раскисления и доводки металла по никелю вводится ферроникель из расчета получения его в металле 0,3%. Принимая угар никеля 1,5% получим необходимое количество ферроникеля:

$$\frac{0,3 \cdot 100}{0,7 \cdot 98,5} = 0,43 \text{ кг}.$$

Ферроникель внесет следующее количество элементов:

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

$$C = \frac{0,43 \cdot 0,03}{100} = 0,0001 \text{ кг};$$

$$Si = \frac{0,43 \cdot 0,2}{100} = 0,0009 \text{ кг};$$

$$Ni = \frac{0,43 \cdot 70}{100} = 0,3 \text{ кг};$$

$$Cu = \frac{0,43 \cdot 0,2}{100} = 0,0009 \text{ кг};$$

$$Cr = \frac{0,43 \cdot 0,1}{100} = 0,0004 \text{ кг};$$

$$S = \frac{0,43 \cdot 0,03}{100} = 0,0001 \text{ кг};$$

$$P = \frac{0,43 \cdot 0,03}{100} = 0,0001 \text{ кг};$$

$$Fe = \frac{0,43 \cdot 29,41}{100} = 0,127 \text{ кг}.$$

На раскисление металла расходуется никеля  $0,3 \cdot 0,015 = 0,0045$  кг.

При этом в металл переходит  $0,643 \cdot 0,95 = 0,2955$  кг никеля. После присадки ферроникеля металл будет иметь следующий состав:

$$C = 0,3019 + 0,0001 = 0,302 \text{ кг};$$

$$Si = 0,3238 + 0,0009 = 0,3247 \text{ кг};$$

$$Ni = 0,2955 \text{ кг};$$

$$Cu = 0,112 + 0,0009 = 0,113 \text{ кг};$$

$$Cr = 0,65 + 0,0004 = 0,6504 \text{ кг};$$

$$S = 0,0347 + 0,0001 = 0,0348 \text{ кг};$$

$$P = 0,04195 + 0,0001 = 0,04205 \text{ кг};$$

$$Fe = 96,4202 + 0,127 = 96,5472 \text{ кг}.$$

Для доведения металла до заданного состава по меди вводится медь. В металле должно быть 0,3% меди, поэтому потребность в ней составляет  $0,3 - 0,117 = 0,183$  %. Необходимое количество меди составит:

$$\frac{0,183 \cdot 100}{0,995 \cdot 100} = 0,183 \text{ кг}.$$

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		



Таблица 16 – Состав и количество шлака к концу раскисления стали

Источник поступления шлака	Содержание окислов, кг										
	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	FeO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MnO	CaO	MgO	V <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Всего	
Шлак окислительного периода	4,1712	0,0896	0,631	0,314	0,675	0,2967	0,013	0,0077	0,57	6,7682	
Свод и стены	0,193	0,001	-	0,003	-	0,003	-	-	-	0,200	
Подина и откосы	0,576	0,012	-	0,012	-	-	-	-	-	0,600	
Зола электродов	0,0007	0,0004	-	-	-	0,0002	-	-	-	0,0013	
Ферромарганец	-	-	-	-	0,185	-	-	-	-	0,185	
Ферросилиций	0,064	-	-	-	-	-	-	-	-	0,064	
Феррохром	-	-	-	-	-	-	-	-	0,094	0,094	
Феррованадий	-	-	-	-	-	-	-	0,024	-	0,024	
Алюминий	-	0,178	-	-	-	-	-	-	-	0,178	
ИТОГО	кг	5,0049	0,281	0,631	0,329	0,86	0,2999	0,013	0,0317	0,664	8,1145
	%	61,68	3,46	7,78	4,05	10,6	3,7	0,16	0,39	8,18	100

Материальный баланс плавки составляется с целью проверки правильности расчета шихты. Невязка в расчетах не должна превышать 0,5-0,6%. Материальный баланс плавки приведен в таблице 17.

Таблица 17 – Материальный баланс плавки

Израсходовано	кг	Получено	кг
Отходы собственного производства	30	Металла	99,25695
Стальной лом	60	Шлака	8,1145
Стружка	7	Газа	0,138
Чугун	3	Улетучилось железа	1,375
Ферромарганец	0,792	Невязка	0,05745
Ферросилиций	0,40		
Феррохром	1,072		
Феррованадий	0,242		
Ферроникель	0,43		
Медь	0,183		
Алюминий	0,10		
Электроды	0,60		





Для изготовления отливок в проектируемом цехе применяем автоматизированную формовочную линию модели НЛ453Н с максимальным размером опок 1600×1200×500 мм, а также автоматизированную формовочную линию модели Л450А с максимальным размером опок 1100×750×300 мм.

### 3.2.2. Расчет количества формовочного оборудования

Расчет необходимого количества линий проводят по формуле [1]:

$$N_{\text{л}} = \frac{n}{T_{\text{д}} \cdot q}, \quad (25)$$

где  $n$  – число изготавливаемых за год форм;

$T_{\text{д}}$  – действительный фонд времени работы оборудования, ч;

$q$  – расчетная производительность, форм/ч;

Расчетную производительность линии определим по формуле:

$$q = Q_{\text{п}} \cdot K_{\text{т}} \cdot K_{\text{з}}, \quad (26)$$

где  $Q_{\text{п}}$  – паспортная производительность линии, форм/ч;

$K_{\text{т}}$  – коэффициент технического использования ( $K_{\text{т}} = 0,68-0,9$ );

$K_{\text{з}}$  – коэффициент загрузки, учитывающий простои линии по вине другого оборудования, входящего в линию ( $K_{\text{з}} = 0,72-0,89$ ).

Так как у нас 2 типа линий – для мелкосерийного и крупносерийного производства, примем, что из 521732 форм в год 50000 форм будет изготавливаться на линии НЛ453С, а остальные 471732 формы – на линии Л450А.

Рассчитаем количество линий НЛ453С:

$$q = 25 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 16 \text{ форм/ч};$$

$$N_{\text{л}} = \frac{50000}{3564,7 \cdot 16} = 0,877$$

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					





каналов в верхних полуформах и продувку литниковых чаш, кантование верхних полуформ для осмотра, сборку форм и нагружение, заливку форм, охлаждение форм, выдавливание кома смеси (брикета) с отливками из опок, интенсивное охлаждение брикета, очистку опок и тележек от остатков смеси, выбивку и отделение отливок.

Трехпозиционные челночные формовочные установки обеспечивают уплотнение смеси следующими способами: встряхиванием с последующим прессованием, встряхиванием с одновременным прессованием, предварительным встряхиванием с последующим одновременным встряхиванием и прессованием, только прессованием. Прессование осуществляется многоплунжерной дифференциальной головкой. Для формовки применяют единую формовочную смесь с объемным дозированием [6].

### 3.3. Стержневое отделение

В стержневом отделении производится изготовление стержней, их отделка, покраска и сушка, а также складирование готовых стержней, стержневых плит и стержневых ящиков.

#### 3.3.1. Расчет программы стержневого отделения

На основании производственной программы цеха, приведенной в таблице 1, разрабатываем производственную программу для стержневого отделения.

Производственная программа стержневого отделения приведена в таблице 19.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

### 3.3.2. Выбор оборудования стержневого отделения

В литейных цехах широкое применение находят автоматические стержневые линии. Учитывая, что характер производства отливок крупносерийный, для изготовления стержней применяем современное универсальное оборудование.

Все стержни, изготавливаемые в цехе, разбиваются на следующие весовые группы:

1 группа – стержни массой до 40 кг;

2 группа – стержни массой от 40 до 100 кг.

Стержни каждой группы будут изготавливаться на отдельных стержневых участках с использованием различного оборудования.

### 3.3.3. Расчет количества стержневого оборудования

Для изготовления стержней массой до 40 кг применяем автоматизированную стержневую линию модели Л40С.

Расчет количества линий произведем по формуле [1]:

$$N_{\text{с}} = \frac{N_{\text{н}} \cdot \hat{E}_i}{\hat{O}_{\text{А}} \cdot q}, \quad (27)$$

где  $N_{\text{с}}$  – количество съемов стержней 1 группы на годовую программу;

$K_{\text{н}}$  – коэффициент неравномерности потребления стержней;

$T_{\text{д}}$  – действительный фонд времени работы оборудования, ч;

$q$  – производительность линии, съемов/ч;  $q = 100$  съемов в час.

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

$$N_{\hat{e}} = \frac{525006 \cdot 1,2}{3564,7 \cdot 100} = 1,77 \text{ шт.}$$

Принимаем к использованию две стержневые линии модели Л40С с коэффициентом загрузки  $\hat{E}_{\zeta} = \frac{1,77}{2} \cdot 100 = 89\%$ .

Максимальные размеры стержневых ящиков, используемых на линии - 800×630×500 мм.

На линии стержни изготавливаются в «вытряхных» стержневых ящиках, которые закреплены на транспортных плитах с унифицированными размерами. Применение унифицированных транспортных плит позволяет использовать стержневые ящики различной формы и с размерами, изменяющимися в пределах установленных технической характеристикой линии.

В целях удобства обслуживания линия разделена на технологические участки: наполнение стержневого участка смесью с помощью пескодувной машины, отверждение смеси с помощью углекислого газа, кантование и вытяжка стержней, укладка стержней на стержневую плиту, транспортирование плит со стержнями на склад стержней, возврат стержневых ящиков после очистки и сборки на позицию заполнения стержневой смесью. Для дистанционного управления служит центральный пульт и панели управления, установленные возле агрегатов [6].

Для изготовления стержней массой от 40 до 100 кг применяем автоматическую стержневую линию модели Л100С.

Расчет количества линий произведем по формуле (28),  $q = 90$  съемов в час.

$$N_{\hat{e}} = \frac{208068 \cdot 1,2}{3564,7 \cdot 90} = 0,77 \text{ шт.}$$

Принимаем к использованию одну стержневую линию модели Л100С с коэффициентом загрузки  $\hat{E}_{\zeta} = \frac{0,77}{1} \cdot 100 = 77\%$ .

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Максимальные размеры стержневых ящиков, используемых на линии - 1000×900×550 мм.

Принцип действия этой линии аналогичен работе линии модели Л40С.

Состав и свойства стержневой смеси для изготовления стержней 1 и 2 группы описан в разделе «Смесеприготовительное отделение».

### 3.4. Смесеприготовительное отделение

#### 3.4.1. Выбор смесеприготовительного оборудования

Формовочные и стержневые смеси – основные компоненты технологического процесса изготовления отливок в разовые песчаные формы

Свойства и составы смесей выбираем в зависимости от технологии изготовления форм и стержней, расхода металла, конфигурации и массы отливок. Формовочные смеси, в зависимости от их назначения делятся на облицовочные, наполнительные и единые. В проектируемом цехе для изготовления форм используется наполнительная смесь при формовке по-сухому, так как на выбранном формовочном оборудовании целесообразно применять именно эту технологию.

Формовочные смеси, используемые при производстве стальных отливок, должны обладать высокой прочностью и термостойкостью, поскольку температура заливки стали выше температур заливки других литейных сплавов.

Смеси для стального литья характеризуются отсутствием угольной добавки и высоким качеством кварцевого песка.

Состав и свойства формовочных смесей приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Состав и свойства формовочных смесей

Наименование смеси	Состав, %	Свойства
--------------------	-----------	----------

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

	Оборотная смесь	Кварцевый песок	Глина огнеупорная	Жидкое стекло	Сульфитная барда	Влажность, %	Газопроницаемость, ед.	Прочность на сжатие во влажном состоянии, кПа
Единая формовочная смесь	80	16	4	-	до 5,0	5,0-7,0	70-100	49-68,8

В проектируемом цехе применяем бегуны для единой и стержневой смесей. Для разрыхления смеси используются азраторы.

### 3.4.2. Расчет количества смесеприготовительного оборудования

Для расчета количества смесеприготовительного оборудования необходимо знать расход смеси на годовую программу, который приведен в таблице 21.

Количество оборудования найдем по формуле [1]:

$$N = \frac{V \cdot \hat{E}_E}{\hat{O}_A \cdot q}, \quad (28)$$

где  $V$  – объем смеси на годовую программу, м<sup>3</sup>;

$K_n$  – коэффициент неравномерности работы оборудования;

$T_d$  – действительный фонд времени работы оборудования, ч;

$q$  – производительность оборудования, т/ч.

Таблица 21 – Расход формовочных и стержневых смесей на год

Наименование смеси	Годовое количество смеси с учетом брака (5%), м <sup>3</sup>	Годовое количество смеси в разрыхленном состоянии, м <sup>3</sup>	Годовое количество смеси с учетом просыпи (10%), м <sup>3</sup>	Масса смеси на годовую программу, т
Единая формовочная смесь	92677,2	123569,6	135926,56	181235,4
Стержневая жидкостекольная смесь	30958,2	46437,3	51081,03	76621,6
Итого по цеху	123635,4	170006,9	187007,63	257857





Приготовление формовочных и стержневых смесей из предварительно подготовленных материалов состоит в следующем:

1. Смешивание составных частей в заданных пропорциях;
2. Отстаивание смеси с целью выравнивания влажности;
3. Разрыхление смеси

При смешивании смесей требуется достичь более равномерного распределения всех составляющих смеси в объеме. Поэтому операция перемешивания является важнейшей во всем технологическом процессе приготовления формовочных и стержневых смесей.

Единая формовочная смесь для формовочных линий и стержневая жидкостекольная смесь для пескодувных автоматических линий проходят полный цикл изготовления в смесеприготовительном отделении и по ленточным транспортерам передается к рабочим местам.

Техническая характеристика бегунов, применяемых в проектируемом цехе, приведена в таблице 23.

Таблица 23 – Технические характеристики бегунов

Параметры	15126	1A12M
Объем замеса, м <sup>3</sup>	1,0	0,4
Расход сжатого воздуха, м <sup>3</sup> /ч	2,0	2,0
Габаритные размеры, мм	3500×3400×2700	2470×2400×2500
Масса, т	14,2	11,2
Расчетная производительность, т/ч	28	15
Установленная мощность электродвигателей, кВт	40	30



Рассчитаем необходимое количество установок ЭГОЛ для очистки литья по формуле [1]:

$$N = \frac{Q \cdot K_n}{T_d \cdot q}, \quad (29)$$

где Q – масса отливок с прибылями и литниками, т;

$K_n$  – коэффициент неравномерности работы установки;

$T_d$  – действительный фонд работы установки, ч;

q – производительность установки, т/ч.

$$N = \frac{50949,5 \cdot 1,1}{3888,8 \cdot 5} = 2,88 \text{ шт.}$$

Принимаем три установки ЭГОЛ модели 36214 с коэффициентом загрузки:  $\hat{E}_c = \frac{2,88}{3} \cdot 100 = 96\%$ .

Техническая характеристика установки ЭГОЛ модели 36214 приведена в таблице 25.

Таблица 25 – Технические характеристики ЭГОЛ модели 36214

Параметры	Значение
Наибольшие габаритные размеры обрабатываемых отливок, мм	3200×2000×1250
Рекомендуемая масса обрабатываемой отливки, т	<6
Грузоподъемность, т	10
Производительность, т/ч	5
Расход воды на 1 т литья, м <sup>3</sup>	0,2-0,5
Расход электроэнергии на 1 т литья, кВт·ч	10
Занимаемая площадь, м <sup>2</sup>	80
Габаритные размеры, мм	17000×5200
Масса, т	55

После очистки на ЭГОЛе отливки передаются на специальные площадки для обрезки прибылей и литниковой системы.

Удаление прибылей, литниковой системы, облоев, а также заправка возможных крупных дефектов производится газовой резкой.

Затем отливки поступают на термическую обработку.

Под термической обработкой литых заготовок понимается проведение совокупности операций, связанных с нагревом, выдержкой и охлаждением их по определенному температурному режиму с целью улучшения структуры отливок, снятия в них напряжений.

Для этой цели применяем камерные термические печи периодического действия. Под печи выкатывается на катках к месту загрузки и разгрузки. Расчет количества термических печей произведем по формуле [1]:

$$N = \frac{Q \cdot K_n}{\dot{Q}_n \cdot q}, \quad (30)$$

где  $Q$  – масса отливок на годовую программу, т;

$K_n$  – коэффициент неравномерности работы печи;

$T_d$  – действительный фонд работы печи, ч;

$q$  – производительность печи, т/ч.

Производительность термических печей периодического действия рассчитывается по формуле [1]:

$$q = \frac{m}{t}, \quad (31)$$

где  $m$  – масса садки печи, т;

$t$  – продолжительность цикла термической обработки, ч.

$$m = F \cdot k, \quad (32)$$

где  $F$  – площадь пода печи, м<sup>2</sup>;

$k$  – удельная нагрузка на 1 м<sup>2</sup> пода печи, т.

Нормализация составляет 10 часов, отпуск для снятия напряжения составляет 5 часов.

Для термической обработки отливок выбираем камерную термическую печь с площадью пода 45 м<sup>2</sup> (5×9).

$$m = 45 \cdot 2 = 90 \text{ т};$$

$$q = \frac{90}{15} = 6 \text{ т};$$

$$N = \frac{35000 \cdot 1,2}{3807,8 \cdot 6} = 1,84 \text{ шт.}$$

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					





Стационарный 2 стоечный обдирочно-шлифовальный станок	3636	200×25×32	
Стационарный наждачный станок	3М634	300-400	

Принимаем к использованию по две машины каждого наименования.

### 3.6. Складское хозяйство

Склад шихтовых материалов в проектируемом цехе располагается в шихтовом дворе.

Для определения площади склада используем данные расчетов плавильного отделения, где определена потребность в основных шихтовых материалах на годовую программу.

Площади под закрома и бункера рассчитываем исходя из сроков, высоты хранения и насыпных масс различных материалов, подлежащих хранению на складе.

Для расчета площади хранения материалов используем формулу [1]:

$$i = \frac{Q}{i \cdot H \cdot \rho}, \quad (34)$$

где Q – масса запаса материала на складе, т;

H – высота хранения материала, м;

K – коэффициент использования емкости хранилища;

$\rho$  – насыпная масса материала, т/м<sup>3</sup>.

Площади хранения основных шихтовых материалов в проектируемом цехе приведены в таблице 29.

Таблица 29 – Площади хранения шихтовых материалов

Наименование материала	Годовое количество, т	Объемный вес, т/м <sup>3</sup>	Срок хранения, сут.	Количество материала, хранимого на складе, т	Объем хранения, м <sup>3</sup>	Высота хранения, м	Площадь хранения, м <sup>2</sup>
А. Склад шихтовых материалов и огнеупоров:							
Стальной лом	46674,2	2,5	5	933,5	373,4	4	85,9
Чугун передельный	2342	3,5	20	187,4	53,6	3	17,9



Ферромарганец	625	2,7	20	50	18,5	3	6,2	
Ферросилиций	320	2,7	20	25,6	9,5	3	3,2	
Феррохром	842,6	2,7	20	67,4	25	3	8,3	
Феррованадий	197,2	2,7	20	15,8	5,9	3	2	
Ферроникель	343,5	2,7	20	27,5	10,2	3	3,4	
Медь	151,3	5,0	20	12,1	2,4	4	0,6	
Алюминий	86,8	1,5	20	7	4,7	3	1,6	
Железная руда	1026,1	3,0	20	82,1	27,4	3	9,1	
Кварцевый песок	1875,3	1,7	20	150	88,2	5	17,7	
Известь	242,3	1,8	20	19,4	10,8	2	5,4	
Динасовый кирпич	786	1,4	20	62,9	45	2	22,5	
Электроды	475,6		20	38,1			40	
Окончание таблицы 29								223,8
ИТОГО								223,8
В. Склад формовочных материалов								
Кварцевый песок	111896	1,7	20	8951,7	5265,7	5	1053,14	
Глина огнеупорная	3987,2	1,3	20	319	245,4	3	81,8	
ИТОГО								1134,94

Площадь хранения шихтовых материалов с учетом проходов и проездов составит:

$$P_{\text{ш}} = 223,8 \cdot 1,5 = 336 \text{ м}^2.$$

Площадь хранения формовочных материалов с учетом проходов и проездов составит:

$$P_{\text{ф}} = 1134,94 \cdot 1,5 = 1702,41 \text{ м}^2.$$

### 3.7. Проектирование вспомогательных отделений цеха

Вспомогательные службы цеха включают в себя следующие подразделения: служба механика и энергетика, предназначенные для проведения текущего ремонта и обслуживания оборудования, участки ремонта футеровки ковшей и сводов печей, экспресс-лаборатория для оперативного контроля свойств формовочных и стержневых смесей, красок и химического состава жидкого металла.

Перед каждой заливкой с ковшей полностью сбиваются шлаковые и металлические настывы. капитальный ремонт ковшей и сводов печей производится согласно производственному плану ремонта.

Экспресс-лаборатория химического состава жидкого металла располагается в плавильном отделении. Работа лаборатории заключается в



## 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

### 4.1. Расчет численности рабочих

На первоначальном этапе расчета необходимо определить квалифицированный и качественный состав основных и вспомогательных рабочих. Для определения квалификации рабочего обычно руководствуются видом обслуживаемого оборудования, сложностью выполняемых работ.

Различают списочную и явочную численность рабочих, фактически участвующих в производственном процессе. Списочная численность рабочих включает всех постоянных и временных рабочих, имеющих трудовые договорные отношения с предприятием.

Расчет явочной численности рабочих выполняется по формуле:

$$N_{\text{я.и.}} = H_i \cdot A_i \cdot C_i, \quad (35)$$

где  $H_i$  – норма обслуживания оборудования в смену, чел.;

$A_i$  – количество одновременно работающих однотипных агрегатов, шт.;

$C_i$  – число смен в сутки.

Списочное число рабочих определяем по формуле:

$$N_{\text{сп.и.}} = N_{\text{я.и.}} \cdot \hat{E}_{\text{сп}}, \quad (36)$$

где  $K_{\text{сп}}$  - коэффициент списочного состава;

$$\hat{E}_{\text{сп}} = \frac{\dot{O}_i}{\dot{O}_A}, \quad (37)$$

где  $T_{\text{н}}$  – номинальный фонд времени, сут.;

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

$T_d$  – действительный фонд времени, сут.

Величины  $T_n$  и  $T_d$  определяются на основе баланса рабочего времени одного трудящегося:

$$\dot{O}_i = (365 - \hat{A} - \check{I} - \check{I}t) \cdot 8 + \check{I}i \cdot 7, \quad (38)$$

где  $B$  – число выходных дней;

$\Pi$  – число праздничных дней;

$\Pi_n$  – число предпраздничных дней.

$$T_n = (365 - 52 \cdot 2 - 9 - 8) \cdot 8 + 8 \cdot 7 = 2008 \text{ ч.}$$

Действительный фонд рабочего времени определим по формуле:

$$T_d = T_n - H, \quad (39)$$

где  $H$  – планируемые невыходы на работу.

$$T_d = 251 - 34 = 217 \text{ сут.}$$

Баланс рабочего времени основных рабочих приведен в таблице 30, вспомогательных – в таблице 31.

Таблица 30 – Баланс рабочего времени основных рабочих

Статья баланса	Фонд времени			
	Сутки	Часы	Сутки	Часы
Календарный фонд времени	365	2920	365	2920
Выходные дни	104	-	104	-
Праздничные дни	9	-	9	-
Предпраздничные дни	8	-	8	-
Номинальный фонд времени	251	2008	251	2008
Плановые невыходы на работу	34	272	38	304
В том числе:				-
основной и дополнительный отпуск	30 (25)	-	33 (29)	
по болезни	7		7	
выполнение государственных обязанностей	1	-	1	-
отпуск учащихся	1	-	1	-
Действительный фонд времени	217	1736	213	1704
Коэффициент списочного состава	1,16	-	1,18	-

Таблица 31 – Баланс рабочего времени вспомогательных рабочих

Статья баланса	Фонд времени	
	Сутки	Часы
Календарный фонд времени	365	2920

Выходные дни	104	-
Праздничные дни	9	-
Предпраздничные дни	8	-
Номинальный фонд времени	251	2008
Плановые невыходы на работу	30	240
В том числе:		-
основной и дополнительный отпуск	24 (21)	
по болезни	7	
выполнение государственных обязанностей	1	-
отпуск учащихся	1	-
Действительный фонд времени	221	1768
Коэффициент списочного состава	1,14	-

С учетом этих данных выполняются расчеты численности рабочих, результаты которых сводятся в таблице 32.

Расчет численности рабочих выполняем по нормам обслуживания оборудования, количеству рабочих мест, грузообороту материалов, объему выполняемых работ, обслуживаемой площади и т.п.

Таблица 32 – Расчет списочного состава рабочих

Наименование отделений, оборудования, профессий	разряд	Число смен в сутки	Норма обслуживания, чел.	Количество агрегатов, шт.	Количество работающих, чел.			Ксп
					Явочное		Списочное	
					В смену	В сутки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Основные рабочие</b>								
<b>1. Плавильно-разливочное отделение ДСПТ-25</b>								
Плавильщик	6	2	1	3	3	6	8	1,18
Подручный	3	2	1		3	6	8	1,18
Шихтовщик	3	2	1		3	6	8	1,18
Завальщик	3	2	1		3	6	8	1,18
Пультовщик	4	2	1		3	6	8	1,18
Заливщик	4	2	1		3	6	8	1,18
<b>ИТОГО</b>					<b>18</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	
<b>2 Формовочное отделение</b>								
<b>2.1 Автоматическая формовочная линия НЛ453С</b>								
Оператор	6	2	1	1	1	2	3	1,16
Сборщик форм	3	2	1		1	2	3	1,16
Формовщик	3	2	1		1	2	3	1,16
<b>2.2 Автоматическая формовочная линия Л450А</b>								
Оператор	6	2	1	1	1	2	3	1,16

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Сборщик форм	3	2	1		1	2	3	1,16
Формовщик	3	2	1		1	2	3	1,16
ИТОГО					6	12	18	
3.Стержневое отделение								
3.1. Линия Л40С								
Оператор	4	2	1	2	2	4	5	1,16
Стерженщик	3	2	2		4	8	10	1,16
3.2. Линия Л100С								
Оператор	4	2	1	1	1	2	3	1,16
Стерженщик	3	2	3		3	6	7	1,16
ИТОГО					10	20	25	
4.Смесеприготови-тельное отделение								
4.1.Бегуны								
Земледел	3	2	1	5	5	10	12	1,18

Окончание таблицы 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2. Аэратор								
Аэраторщик	3	2	1	1	1	2	3	1,18
ИТОГО					6	12	15	
5.Отделние финишных операций								
5.1.ЭГОЛ								
Оператор	5	2	1	3	3	6	7	1,16
5.2.Дробеметный барабан 42216М								
Оператор	3	2	1	1	1	2	3	1,16
5.3.Термическая печь								
Термист	4	2	1	2	2	4	5	1,16
5.4. Обрубка								
Обрубщик	3	2	1	10	10	20	24	1,16
ИТОГО					16	32	39	
Всего основных рабочих					56	112	145	
Вспомогательные рабочие								
Комплектовщик моделей	3	2	1	1	1	2	3	1,14
Модельщик по ремонту моделей	4	2	1	1	1	2	3	1,14
Ковшевой	3	2	1	3	3	6	7	1,14
Флюсовщик	2	2	1	1	1	2	3	1,14
Печник	4	2	2	3	6	12	14	1,14
Маркировщик литья	1	2	1		1	2	3	1,14
Пирометрист	2	2	1		1	2	3	1,14
Заливщик	4	2	3		3	6	7	1,14

Лист

ДП 44.03.04 518 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

металла								
Контролер	4	2	3		3	6	7	1,14
Лаборант	3	2	2		2	4	5	1,14
Слесарь	4	2	3		3	6	7	1,14
Электрик	4	2	2		2	4	5	1,14
Крановщик	4	2	1	5	5	10	12	1,14
Стропальщик	3	2	4		4	8	10	1,14
Всего вспомогательных рабочих					36	72	89	
Всего рабочих					92	184	234	

#### 4.2. Организация и планирование заработной платы

В проектируемом цехе используется повременно-премиальная система оплаты труда.

Повременная оплата труда ориентируется только на степень сложности труда. Она применяется, когда количественный результат уже определен ходом рабочего процесса, когда качество труда важнее его количества, когда работа неоднородна по своему характеру и нерегулярна по нагрузке.

По действующему в Российской Федерации Трудовому кодексу, выбор системы оплаты труда и ставок осуществляется предприятием самостоятельно.

При планировании фонда заработной платы применяется его расчет исходя из трудоемкости производственной программы, исчисленной по профессиям и разрядам с учетом условий труда, то есть определения прямой заработной платы и различных выплат и доплат.

Порядок расчета планового фонда заработной платы рабочих следующий:

1. Определение базового фонда заработной платы;
2. Установление выплат и доплат;
3. Установление общего фонда заработной платы;
4. Определение средней заработной платы рабочих.

Расчет фонда заработной платы осуществляется по средней ставке по всем отделениям цеха по формуле:

$$\dot{O}_{\text{пд}} = \sum_{i=1}^n \dot{O}_{\text{пд},i} \cdot \frac{N_i}{N_{\phi}}, \quad (40)$$

где  $T_{\text{ст},i}$  – ставка рабочего  $i$ -го разряда;

$N_i$  – фактическое число рабочих соответствующего разряда;

$N_{\phi}$  – фактическое число рабочих данной группы.

Аналогично определяется средняя ставка вспомогательных рабочих.

Количество отработанных человеко-часов определяется умножением списочного количества рабочих на действительный фонд рабочего времени одного рабочего в год.

Заработная плата по ставке определяется умножением числа отработанных человеко-часов на среднюю часовую ставку.

Зарплата по сдельным расценкам рассчитывается умножением заработной платы на планируемый коэффициент перевыполнения норм выработки (50%).

Премии рабочим за выполнение плана вычисляются от суммы заработка по ставке и составляет 40%.

Основная заработная плата с учетом местонахождения предприятия рассчитывается умножением суммы составляющих основной заработной платы на районный коэффициент.

Фонд заработной платы по каждому отделению рассчитывается по формуле [8]:

$$З_{\text{т.ф.}} = T_{\text{ср}} \cdot H_{\text{ч}}, \quad (41)$$

где  $H_{\text{ч}}$  - годовые затраты времени данных рабочих на программу;

$$H_{\text{ч}} = N_{\text{сп}} \cdot T_{\text{д}},$$

$$(42)$$

 
где  $N_{\text{сп}}$  – списочное число рабочих данной группы;

$T_{\text{д}}$  – действительный фонд времени рабочего, ч.









					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Таблица 34 – Штатное расписание ИТР, служащих и МОП

Должность	Количество человек	Должностной оклад, руб.	Сумма оклада с районным коэффициентом, руб.	
			За месяц	За год
<b>Инженерно-технические работники</b>				
1. Начальник цеха	1	100000	115000	1800000
2. Заместитель начальника цеха	2	50000	115000	1380000
3. Начальник ПРБ	1	35000	40250	483000
4. Инженер по планированию	2	22000	50600	607200
5. Диспетчер	1	14000	16100	193200
6. Начальник техбюро	1	35000	40250	483000
7. Старший экономист	1	30000	34500	414000
8. Инженер-экономист	1	23000	26450	317400
9. Инженер-технолог	1	25000	28750	345000
10. Ст. мастер плавильного отделения	1	40000	46000	552000
11. Мастер плавильного отделения	2	35000	80500	966000
12. Ст. мастер формовочного отделения	1	40000	46000	552000
13. Мастер формовочного отделения	2	35000	80500	966000
14. Ст. мастер стержневого и смесеприготовительного отделения	1	35000	40250	483000
15. Мастер стержневого и смесеприготовительного отделения	2	30000	69000	828000
16. Ст. мастер отделения финишных операций	1	40000	46000	552000
17. Мастер отделения финишных операций	2	35000	80500	966000
18. Механик цеха	1	45000	51750	621000
19. Энергетик цеха	1	45000	51750	621000
20. Старший бухгалтер	1	30000	34500	414000
21. Начальник смены	2	40000	92000	1104000
<b>ИТОГО</b>	<b>28</b>		<b>11856500</b>	<b>14647800</b>
<b>Служащие</b>				
1. Бухгалтер по расчетам	3	22000	75900	910800
2. Нормировщик	1	20000	23000	276000
3. Инспектор по кадрам	1	15000	17250	207000
4. Табельщик	1	14000	16100	193200
5. Секретарь	1	18000	20700	248400
6. Курьер	1	10000	11500	138000
7. Завхоз	1	13000	14950	179400
<b>ИТОГО</b>	<b>9</b>		<b>179400</b>	<b>2152800</b>
<b>Младший обслуживающий персонал</b>				
1. Уборщица	2	12000	27600	331200
2. Сатураторщица	2	11000	25300	303600
<b>ИТОГО</b>	<b>4</b>		<b>52900</b>	<b>634800</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>41</b>		<b>1475450</b>	<b>17435400</b>

Таблица 35 – Структура трудящихся в цехе

Категория персонала	Количество, чел.	Удельный вес, %
1. Рабочие, всего	234	85,09
в том числе: основные	145	52,73
вспомогательные	89	32,36
2. ИТР	28	10,18
3. Служащие	9	3,27
4. МОП	4	1,45
ИТОГО	275	100

#### 4.3. Отчисления на социальное страхование

Данные по общему фонду заработной платы с учетом доплат из фонда потребления приведены в таблице 36. Отчисления на социальное страхование от фонда оплаты труда рабочих, управленческого и обслуживающего персонала приведены в таблице 37.

Таблица 36 – Общий фонд заработной платы

Категории работников	Общий фонд заработной платы, тыс.руб.	Виды доплат из фонда потребления, тыс.руб.			
		Единовременные премии (5%)	Вознаграждения за выслугу лет (10%)	Материальная помощь (3%)	Доплаты к отпуску (2%)
Основные рабочие	51259	2563	5126	1538	1025
Вспомогательные рабочие	23372	1169	2337	701	467
Управленческий и обслуживающий персонал	17435,40	872	1743	523	349
Итого по цеху	92066,40	4603	9206	2762	1841

Таблица 37 – Отчисления на социальное страхование

Категории работников	Отчисления в фонд, тыс.руб.			Отчисления на социальное страхование, тыс.руб.
	Социального страхования (5,1%)	Пенсионного (22%)	Медицинского страхования (2,9%)	
Основные рабочие	3137	13532	1784	18453
Вспомогательные рабочие	1430	6170	813	8414
Управленческий и обслуживающий персонал	1067	4603	607	6277
Всего по цеху	5634	24305	3204	33144

#### 4.4. Разработка системы стимулирования трудовой деятельности. Участие рабочих и служащих в управлении производством

Эффективность производства и качества продукции во многом определяется заинтересованностью трудовых коллективов и каждого рабочего в достижении высокой производительности, экономии материала и энергии. В обеспечении этой заинтересованности большую роль играет материальное и моральное стимулирование трудящихся. Одним из таких стимулов является премирование трудящихся.

По «Положению о премировании руководителей, специалистов и служащих аппарата управления НПО, цехов и отделов» премируются руководители, специалисты и служащие цехов и отделов, участков и цехов служб, руководящие работниками структурных единиц, подсобного хозяйства.

Положение введено в целях усиления воздействия премии на повышение эффективности производства и производительности труда, ускорение введения достижений науки и техники, научной организации труда, передового производственного опыта, всемирную экономию трудовых и материальных ресурсов, улучшения качества продукции, получение наивысших конечных результатов работы, повышение дисциплины труда и производства.

Источником премирования является фонд материального поощрения (ФМП) рабочих коллективов.

Условия начисления премий коллективам структурных единиц цехов, отделов и служб головного завода:

Основным условием начисления премий являются ФМП и выполнения показателей премирования, установленных подразделениями. Если ФМП недостаточен, премия выплачивается частично по решениям хозрасчетной комиссии предприятия.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

При невыполнении 100% объема поставок продукции по договорам и незачтении номенклатуры (для цехов и структурных единиц) премия не выплачивается, 40% премии начисляют за другие показатели премирования, резервируются и выплачиваются при условии недопоставок продукции до конца текущего года.

При перерасходе фонда зарплаты по цеху, участку, отделу, службе (исчислениям с начала года) премии работникам этих подразделений резервируются на сумму допустимого перерасхода фонда заработной платы (ФЗП).

#### 4.5. Расчет капитальных затрат и амортизационных отчислений

Расчеты выполняются по ориентировочным нормативам. Стоимость здания цеха примем 700 руб. за 1 м<sup>3</sup>, стоимость бытовых помещений 1200 руб. за 1 м<sup>3</sup>.

Затраты на здания и бытовые помещения вычисляются по формулам:

$$C_{зд} = V_{зд} \cdot c_{зд}, \quad (48)$$

$$C_{бп} = V_{бп} \cdot c_{бп}, \quad (49)$$

где  $V_{зд}$  и  $V_{бп}$  – объем здания и бытовых помещений, м<sup>3</sup>;

$C_{зд}$  и  $C_{бп}$  – удельная цена здания и помещений, тыс.руб./м<sup>3</sup>.

$$C_{зд} = 110000 \cdot 0,7 = 77000 \text{ тыс. руб.}$$

$$C_{бп} = 3500 \cdot 1,2 = 4200 \text{ тыс. руб.}$$

Затраты на монтаж оборудования примем 10% от цены оборудования.

Затраты на приобретение и монтаж подъемно-транспортного оборудования примем 60% от стоимости технологического оборудования.

Затраты на прочее вспомогательное оборудование примем в размере 25% от стоимости технологического оборудования.

Затраты на инструмент и приспособления составляют 50 руб. на 1 тонну годных отливок.

Стоимость хозяйственного инвентаря на одного рабочего принимается из расчета 2000 руб. на работающего в цехе.

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

Результаты расчетов капитальных затрат и амортизационных отчислений сведены в таблице 38.

Для выполнения расчетов принимаем следующие значения норм амортизации [8]:

- для зданий и сооружений – 2%;
- для плавильных печей – 7%;
- для технологического оборудования – 9%;
- для подъемно-транспортного оборудования – 10%;
- для инструмента и оснастки – 50%;
- для прочего оборудования – 10%.

Затраты на содержание и ремонт оборудования рассчитываем в процентах от баланса стоимости, они приведены в таблице 39.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		





Таблица 40 – Количество основных и вспомогательных материалов и затраты на их приобретение на годовую программу и на 1 т годного литья

Наименование материала	Расход, т		Цена, тыс. руб./т	Затраты, тыс. руб.	
	на годовую программу	на 1 т годного литья		на годовую программу	на 1 т годного литья
<b>Основные материалы</b>					
1. Стальной лом	46674,2	1333,55	7	326719,40	9334,84
2. Чугун передельный	2342	66,91	16,5	38643,00	1104,09
3. Ферромарганец	625	17,86	98	61250,00	1750,00
4. Ферросилиций	320	9,14	65	20800,00	594,29
5. Феррохром	842,6	24,07	60	50556,00	1444,46
6. Феррованадий	197,2	5,63	500	98600,00	2817,14
7. Ферроникель	343,5	9,81	550	188925,00	5397,86
8. Медь	151,3	4,32	400	60520,00	1729,14
9. Алюминий	86,8	2,48	91	7898,80	225,68
10. Электроды	475,6	13,59	45	21402,00	611,49
12. Известь	242,3	6,92	20	4846,00	138,46
13. Песок	1875,3	53,58	7	13127,10	375,06
14. Железная руда	1026,1	29,32	48	49252,80	1407,22
15. Динас	786,6	22,47	16	12585,60	359,59
ИТОГО	55988,5	1599,67	1923,5	955125,70	27289,31
<b>Вспомогательные материалы</b>					
16. Кварцевый песок	111896	3197	7	783272	22379,20
17. Глина огнеупорная	3987,2	113,9	8,5	33891	968,32
18. Жидкое стекло	6917,1	197,6	13	89922	2569,21
19. Остальное	217,5	6,2	8,5	1849	52,82
ИТОГО	123017,8	3514,7	37	908934	25969,55
ВСЕГО	179006,3	5114,37	1636,8	1864060	53258,86

Смета цеховых расходов представлена в таблице 41.

Калькуляция себестоимости 1 тонны годных отливок представлена в таблице 42.

Расходы на подготовку и освоение производства планируются в размере 520% от основной заработной платы производственных рабочих в сумме с затратами на ремонт и эксплуатацию оборудования. Общезаводские расходы примем в размере 80% от заработной платы производственных рабочих и расходов на ремонт и эксплуатацию оборудования.

Непроизводственные расходы примем 3% от производственной себестоимости [8].

Таблица 41 – Смета цеховых расходов

Статья затрат	Сумма	
	На 1 т литья, тыс. руб.	На программу, тыс. руб.
1. Затраты на оплату вспомогательных рабочих, управленческого и обслуживающего персонала	1399	48968,40
2. Отчисления на социальное страхование	420	14691
3. Амортизационные отчисления	203,5	7121,4
4. Затраты на НИОКР, рационализаторство, изобретательство (8% от основной заработной платы производственных рабочих)	140,6	4921
5. Расходы на охрану труда (10% от основной заработной платы производственных рабочих)	176	6151
6. Стоимость вспомогательных материалов	25969,55	908934
<b>ИТОГО</b>	<b>28308,65</b>	<b>990786,8</b>
7. Транспортный налог (1% от цехового фонда заработной платы)	140	4897
8. Прочие расходы (15% от суммы всех предыдущих расходов)	4267	149352
<b>ИТОГО ЦЕХОВЫХ РАСХОДОВ</b>	<b>32715,65</b>	<b>1145036</b>

Таблица 42 – Калькуляция себестоимости 1 т годных отливок

Статьи затрат	На 1 тонну годного литья			На программу	
	Количество, т	Цена, руб.	Сумма, руб.	Количество, т	Сумма, тыс.руб.
1. Сырье и основные материалы	1,6	17056	27290	56000	955126
2. Возвраты (литники и прибыли)	0,502	13645	6850	17570	239743
3. Угар и безвозвратные потери	0,08	13645	1092	2800	38206
<b>Итого за вычетом возврата и угара</b>	<b>1</b>		<b>19348</b>		<b>677177</b>
Оплата труда основных рабочих			1757		61511
Отчисления на социальное страхование			527		18453
Технологическая электроэнергия	4275 кВт·ч	0,8 за кВт·ч	3420,0	149,625 млн.кВт·ч	119700
Энергия на технические нужды:					
вода, м <sup>3</sup>	25	0,82	20,5	875	717,5
сжатый воздух, м <sup>3</sup>	2700	0,064	172,8	94500 тыс.м <sup>3</sup>	6048
Расходы на ремонт и эксплуатацию оборудования			72,45		2535,62



$FC_4$  – затраты на оплату вспомогательных рабочих, управленческого и обслуживающего персонала плюс отчисления на социальные нужды, тыс. руб.;

$FC_5$  – затраты на НИОКР, рационализаторство и изобретательство тыс. руб.;

$FC_6$  – расходы на охрану труда, тыс. руб.;

$FC_7$  – прочие цеховые расходы, тыс. руб.;

$FC_8$  – общезаводские расходы, тыс. руб.;

$FC_9$  – непроизводственные расходы, тыс. руб.

Расчеты сведены в таблицу 41 и 42.

Определим среднее удельные постоянные расходы по формуле:

$$AFC = \frac{FC}{M}, \quad (51)$$

где  $M$  – годовой выпуск годного литья по программе цеха, т.

$$AFC = \frac{518059}{35000} = 14,80 \text{ тыс. руб.}$$

Расчет переменных затрат произведем по формуле:

$$VC = VC_1 + VC_2 + VC_3 + VC_4 + VC_5 + VC_6, \quad (52)$$

где  $VC_1$  – суммарные затраты на сырье и основные материалы, тыс. руб.;

$VC_2$  – затраты на оплату труда основных рабочих и отчисления на социальные нужды, тыс. руб.;

$VC_3$  – затраты на технологическую электроэнергию, тыс. руб.;

$VC_4$  – затраты на технологическое использование воды и сжатого воздуха, тыс. руб.;

$VC_5$  – затраты на вспомогательные материалы, тыс. руб.;

$VC_6$  – транспортный налог, тыс. руб.

Определим средние удельные переменные расходы (на 1 тонну годного литья) по формуле:

$$AVC = \frac{VC}{M} \quad (53)$$

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					



$$Д = 121 \cdot 35000 = 4235000 \text{ тыс. руб.}$$

Определим прибыль по формуле:

$$\Delta П = Д - В.З., \tag{58}$$

где В.З. – валовые затраты = полная себестоимость, тыс. руб.

$$\Delta П = 4235000 - 2471971 = 1763029 \text{ тыс. руб.}$$

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

## 5. КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА

Под интенсификацией коммерческих усилий подразумевается то, что потребители не будут покупать товары в достаточных количествах, если фирма не предпримет значительных усилий.

Под концепцией совершенствования товара подразумевается, что потребители будут благосклонны к товарам, предлагающим наивысшее качество, лучшие эксплуатационные свойства, следовательно, фирма должна сосредоточить свои потенциалы на постоянном совершенствовании товара.

Под концепцией совершенствования производства следует понимать, что потребители будут благосклонны к товарам, которые широко распространены и доступны по цене, следовательно, фирма должна сосредоточить свои усилия на совершенствовании производства и эффективности системы распределения.

Концепция маркетинга предполагает, что залогом достижения целей является потребление нужд и потребностей целевых рынков более эффективной, чем у конкурентов.

Конкуренция социально-этического маркетинга предполагает, что задачей организации является устранение нужд, потребностей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности с одновременным сохранением или удовлетворением благополучия потребителя и общества в целом.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		





Объем капиталовложений определим из таблицы.

Источники финансирования можно разделить на основные, привлеченные и заемные. В первую очередь следует расходовать собственный капитал, затем привлеченный и в последнюю очередь – заемный.

Источники финансирования проекта приведены в таблице 44.

Таблица 43 – Распределение необходимых инвестиций в основные и оборотные средства

Адрес инвестиций	Инвестиции по кварталам, млн. руб.						
	1	2	3	4	5	6	Всего
1. Строительство зданий	25	25	32	-	-	-	82
2. Приобретение и монтаж оборудования	-	-	11	30	11	-	52
3. Прирост оборотных средств			30				30
ИТОГО	25	25	73	30	11	-	164

Таблица 44 составлена с учетом данных таблицы 43.

Таблица 44 – Источники финансирования

Наименование источника средств	Распределение вложений по кварталам, млн. руб.						
	1	2	3	4	5	6	Всего
1. Собственные средства	25	25	50	-	-	-	100
2. Привлеченные средства	-	-	23	-	-	-	23
3. Заемные средства	-	-	-	30	11	-	41
ИТОГО	25	25	73	30	11	-	164

План привлечения и погашения кредитных средств приведен в таблице 45. Ставка на кредит 100% годовых (25% в квартал) с поквартальной выплатой. Срок погашения кредита 9 – 12 кварталы. Погашение кредита (25% от суммы кредита в квартал, 100% в год) начинается со следующего после привлечения кредита квартала.





Расчет чистой прибыли производится по формуле [8]:

$$\times \dot{I} = \frac{(\hat{A}\ddot{I} - \hat{I}\ddot{N}) \cdot (1 - \frac{\hat{I}\ddot{I}}{100})}{1 - (1 - \hat{E}_1 - \hat{E}_2) \cdot \frac{\hat{I}\ddot{I}}{100}}, \quad (59)$$

где ЧП – чистая прибыль, млн. руб.;

ВП – валовая прибыль, млн. руб.;

НС – налоги и сборы, млн. руб.;

НП – налог на прибыль, млн. руб.;

$K_1$  и  $K_2$  – коэффициенты для определения долей от чистой прибыли, начисляемых на фонд потребления и дивиденды.

Резервный фонд рассчитывается по формуле [8]:

$$РФ = 0,1 \cdot П. \quad (60)$$

Фонд потребления рассчитывается по формуле [8]:

$$ФП = K_1 \cdot ЧП. \quad (61)$$

Отчисления на дивиденды рассчитываем по формуле [8]:

$$Д = K_2 \cdot ЧП. \quad (62)$$

Фонд накопления рассчитываем по формуле [8]:

$$ФН = ЧП - ФР - Д, \quad (63)$$

где ФР – фонд развития, млн. руб.

$$ФР = ФН, \quad (64)$$

где ФН – фонд накопления, млн. руб.

Налогооблагаемую прибыль определим по формуле [8]:

$$НОП = ВП - НС - ФР - ФН, \quad (65)$$

где ВП – валовая прибыль, млн. руб.

Валовая прибыль определяется по формуле [8]:

$$ВП = 0,8 \cdot Д - В.З., \quad (66)$$

где В.З. – валовые затраты с учетом отчислений по % ставкам за кредит.



## 7. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Показателями эффективности являются:

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) в конце периода (9-12 кварталы). ЧДД определяется как разность данных по чистому дисконтированному эффекту и данных по дисконтированным значениям инвестиций на конец периода К [8]:

$$\text{ЧДД} = S - K. \quad (70)$$

$$\text{ЧДД} = 358,6 - 124,4 = 234,2 \text{ млн. руб.}$$

2. Индекс доходности (ИД) определяется по формуле [8]:

$$\text{ИД} = \frac{S}{K}, \quad (71)$$

$$\text{ИД} = \frac{358,6}{124,4} = 2,88.$$

Так как ИД > 1, то проект считается эффективным.

3. Срок окупаемости составляет 6 кварталов.

$$4. \text{ Доля собственных средств} = \frac{100}{164} \cdot 100 = 61\%.$$

5. Точка безубыточности – это значение, при котором достигается «нулевая прибыль», т. е., доход от продажи равен издержкам производства.

На рисунке 3 приведен график применения чистого дисконтированного дохода по кварталам или, иначе говоря, финансовый профиль проекта.

Точки, по которым построен график, изменения чистого дисконтированного дохода по кварталам равны соответственно:

$$1 \text{ кв} = (-25) \text{ млн. руб.};$$

$$2 \text{ кв} = (-46,4) \text{ млн. руб.};$$

$$3 \text{ кв} = (-99,8) \text{ млн. руб.};$$

$$4 \text{ кв} = (-118,5 + 56,2) = (-62,3) \text{ млн. руб.};$$

$$5 \text{ кв} = (-124,4 + 115,3) = (-9,1) \text{ млн. руб.};$$

$$6 \text{ кв} = (-124,4 + 182,3) = 57,9 \text{ млн. руб.};$$

$$7 \text{ кв} = (-124,4 + 231,1) = 106,7 \text{ млн. руб.};$$





## 8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

### 8.1. Безопасность труда

Одной из основных задач организации и управления производством является обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе трудовой деятельности. Особенно это важно в литейном производстве, которое характеризуется повышенным травматизмом, профессиональными заболеваниями, неблагоприятными условиями труда из-за наличия вредных производственных факторов, таких как выделение газов, пыли, теплоты, шума и вибрации [9].

Нормальные условия труда достигаются разработкой и внедрением различных мероприятий по охране труда.

#### 8.1.1. Характеристика проектируемого цеха

Производительность проектируемого цеха 35000 тонн стальных отливок в год. Отливки изготавливаем литьем в песчаные формы, используя наполнительную и облицовочную формовочную смесь, стержни изготавливаем из ЖСС с продувкой  $\text{CO}_2$ .

Производственные здания литейного цеха располагаются по отношению к жилой застройке с подветренной стороны для ветров преобладающего направления. В цехе предусмотрены объекты санитарно-гигиенического обслуживания: гардеробные, душевые, умывальные, уборные, устройства питьевого водоснабжения, раздача молока и комнаты отдыха. Все эти помещения расположены в отдельном здании и соединены с цехом переходом.

Цех расположен в коробке прямоугольной формы. По отношению к жилой застройке цех будет отделен от нее санитарно-защитной зоной протяженностью 500 метров, которая будет озеленена.

Расстояние между литейными и другими цехами завода составляет 30 метров.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Материалы покрытия полов цеха устойчивы в отношении химического воздействия и не допускают адсорбции вредных веществ.

В плавильном отделении металл выплавляется в электродуговых печах постоянного тока, при работе которых существенно сокращается выделение в цех вредных газов и шума. Выбрасываемый в атмосферу газ подвергается очистке.

Так как в здании цеха находятся отделения с различными по характеру воздействия на работающих вредными факторами, в цехе предусмотрены мероприятия по предотвращению распространения этих факторов из одного отделения в другое.

Шихтовый двор и плавильное отделение частично ограждены от других отделений цеха капитальными стенами. Смесеприготовительное отделение с повышенной запыленностью, ограждено от цеха капитальной стеной. Цех оборудован автоматизированными линиями для изготовления форм и стержней. Все оборудование цеха оснащено местной вытяжной вентиляцией.

С целью улучшения условий труда в цехе предусмотрены мероприятия:

- плавильное отделение расположено с подветренной стороны здания, чтобы предупредить попадание дымовых газов и нагретого воздуха в другие отделения;
- трансформаторы расположены в изолированных помещениях;
- выбивная установка закрыта звуко- и пылепоглощающей камерой;
- для очистки подмодельных плит, моделей, полуформ и стержней

используются пылеотсасывающие установки.

Далее будут рассмотрены все факторы, воздействующие на работающих, их вредное воздействие и мероприятия по снижению влияния этих факторов.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

## 8.1.2. Условия труда

### 8.1.2.1. Запыленность и загазованность

В плавильном отделении при плавке металла в электродуговых печах постоянного тока выделяется пыль, содержащая оксиды углерода, оксиды железа и других металлов. На участках ремонта футеровки плавильных агрегатов и ковшей, а так же при заливке форм металлом выделяется пыль, содержащая свободный диоксид кремния и оксиды металлов. Кварцсодержащая пыль и углеводороды выделяются при формовке и выбивке форм. Диоксид углерода выделяется при изготовлении стержней пескострельным способом.

Производственная пыль оказывает неблагоприятные воздействия на организм человека, на органы дыхания, зрения, слуха и кожные покровы.

В соответствии с ГН 2.2.5.1313-13 содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных предельно-допустимых концентраций ПДК, указанных в таблице 53 [10].

Таблица 53 – Предельно-допустимые концентрации веществ в воздухе рабочей зоны.

Наименование вещества	ПДК, мг/м <sup>3</sup>
Газы: Оксиды азота	5
Оксиды железа	4-6
Оксиды углерода	20
Аммиак	20
Углеводороды	300
Пыль: содержание SiO <sub>2</sub> менее 10-70%	2
содержание SiO <sub>2</sub> более 70%	1
содержание SiO <sub>2</sub> 10% в угольной пыли	4
угольная пыль SiO <sub>2</sub>	10

В проектируемом цехе существуют мероприятия по снижению уровня запыленности и загазованности:

- плавильные агрегаты оборудованы укрытиями зон пылевыделения и газовой выделенной, соединенные с вытяжкой вентиляционной системы с устройством очистки газов и пыли;
- заливочный конвейер оборудован верхне-боковыми отсосами с панелями равномерного всасывания на всю длину рабочей площадки;
- рабочее пространство бегунов и аэраторов укрыто пылезащитными колпаками с патрубками для присоединения к вентиляционной системе
- операции, связанные с выделением пыли, выполняются с применением индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторы);
- работы выполняются в спецодежде, которая ежедневно обеспыливается.

Таким образом, принятые меры по снижению уровня запыленности и загазованности обеспечивают максимальную защиту органов дыхания рабочих.

#### 8.1.2.2. Микроклимат

Источниками тепловыделения в цехе являются электродуговые печи, расплавленный металл во время разливки в формы, отливки в процессе остывания после выбивки, участок ремонта печей и ковшей, участок сушки и подогрева ковшей.

Параметры метеорологических условий (температура воздуха, относительная влажность, скорость его движения и теплоизлучение) регламентируются СН 2.2.4.548-96 [11] и приведены в таблице 54.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Таблица 54 – Нормируемые значения микроклимата в рабочей зоне

Период года	Категория работ по уровню энергозатрат, Вт	Температура воздуха, °С		Температура поверхности, °С	Относительная влажность, %	Скорость движения, м/с	
		Ниже оптимальных величин	Выше оптимальных величин			Оптимальная	Допустимая
Холодный	Формовщик	19	23	24	15 – 75	0,1	0,3
Тёплый	Формовщик	20	27	28	15 – 75	0,2	0,4

В производственном помещении, где по технологическим причинам невозможно обеспечить допустимые нормативные показатели микроклимата, предусматриваются следующие мероприятия по защите работающих от перегрева или охлаждения:

- устройство системы вентиляции и отопления для поддержания температурно-влажностного режима в производственных помещениях;
- защита от источников тепловых излучений для снижения температуры воздуха в помещениях;
- автоматизация и дистанционное управление производственным процессом.

### 8.1.2.3. Производственный шум

Предельно-допустимый уровень шума для литейного производства регламентируется СН 2.2.4/2.18.562-96 и составляет 80дБА [12].

В цехе наибольший уровень шума исходит от участков формовки и выбивки форм. Источником шума также являются электродуговые печи и бегуны.

Шум неблагоприятно воздействует на организм человека, вызывает физические и психологические нарушения, снижающие работоспособность и создающие предпосылки для общих и профессиональных заболеваний, а также производственного травматизма.

Для снижения уровня шума в цехе предусмотрены следующие мероприятия:

- применение дуговых печей постоянного тока значительно уменьшает шум (по сравнению с печами переменного тока);
- плавильное отделение изолировано от цеха капитальной стеной;
- формовочные машины снабжены устройством для амортизации ударов;
- кожухи выбивной решетки имеют облицовку из звукопоглощающих материалов;
- с целью снижения вредного воздействия шума используются средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумовые заглушки «беруши»).

С помощью этих мер, мы максимально снижаем вредное воздействие шума на слуховые органы человека.

#### 8.1.2.4. Вибрация производственная

В проектируемом цехе источником общей вибрации являются сотрясение пола и других конструкций здания вследствие ударного действия формовочных машин и выбивных решеток.

Предельно-допустимая величина общей вибрации в цехе согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96 и составляет 92 дБ [13].

Мерами по устранению вибрации и уменьшению ее вредного воздействия на человека являются: формовочные машины и выбивные решетки устанавливаются на виброизолированный фундамент.

С целью снижения вредного воздействия используются специальные рукавицы с автоматизированной прокладкой и специальная виброзащитная обувь, соответствующая требованиям ГОСТ 12.1.011-89 [14].

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

#### 8.1.2.5. Освещение

Проектирование, устройство и эксплуатация осветительных установок производится в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95\* [15].

Для создания благоприятных условий выполнения работ в цехе предусматриваются естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы и световые фонари. Для освещения цеха используются люминесцентные лампы высокого давления типа ДРЛ. Для освещения пультовых помещений, цеховых лабораторий применяются люминесцентные лампы типа ЛБ.

В местах выпуска металла из ковшей, на участках заливки форм металлом предусмотрено аварийное освещение. Для осмотра, ремонта и наладки технологического оборудования в цехе имеется переносное освещение. В нерабочее время предусмотрено дежурное освещение.

Освещенность цеха должна быть не менее 200 лк, коэффициент запаса - 1,8; срок очистки ламп - один раз в два месяца.

#### 8.1.2.6. Вентиляция и отопление

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха соответствует требованиям СНиП 41-01-03 [10].

В цехе предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция и воздушное отопление, совмещенное с ней. В качестве теплоносителя для систем отопления и вентиляции цеха применяется горячая вода при температуре не выше 150°C.

Технологическое оборудование и процессы, сопровождающиеся выделением вредных веществ, снабжены устройствами местной вентиляции в виде местных отсосов. В плавильном и формовочном отделениях предусмотрена общеобменная вытяжка из верхней зоны помещения. В цехе предусмотрена аэрация совместно с системой вентиляции с искусственным побуждением. Удаление воздуха производится из верхней зоны через

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

аэрационные фонари. Воздух, удаляемый из здания цеха системами местной и общеобменной вытяжной вентиляцией, содержащий вредные вещества, подвергается очистке.

### 8.1.3. Пожарная безопасность

Требования пожарной безопасности регламентируются СНиП 2.01.02-85 [16]. Цех относится к категории «Г». Литейное производство относится к производству с повышенной пожарной опасностью, которая в большей степени обусловлена применением металлических материалов в расплавленном виде.

Мероприятия по пожарной безопасности:

- в наиболее опасных, в пожарном отношении, местах предусмотрены пожарные проезды шириной 4 метра;

- правильное размещение и выбор средств пожаротушения;

- правильная эксплуатация оборудования и внутрицехового транспорта, содержание зданий и территорий;

- предусмотрена пожарная электрическая сигнализация с автоматическим контролем;

- использование системы вентиляции;

- наличие водопровода;

- курение на предприятии разрешено только в специально оборудованных для этого местах;

Для вызова пожарной команды служит кнопочная электросигнализация. На видных местах в цехе вывешены планы эвакуации людей.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		





Проводимые в цехе мероприятия по охране труда работников позволят сократить число несчастных случаев и профессиональных заболеваний. В цехе предусмотрены помещения для отдыха рабочих и сатураторные установки.

Таким образом, внедрение данного проекта позволит снизить функциональные затраты рабочих за счет изменения характера и улучшения условий труда.

## 8.2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях

Способами защиты производственного персонала в чрезвычайной ситуации являются [19]:

- своевременное оповещение;
- укрытие в защитных сооружениях;
- использование средств индивидуальной защиты;
- проведение эвакуационных мероприятий.

Для оповещения производственного персонала используются прерывистые гудки предприятия. Все дальнейшие действия определяются указаниями, передающимися по радио.

Защитные сооружения на предприятии представляют собой убежище, которое обеспечивает наиболее надежную защиту людей от всех поражающих факторов (высоких температур, вредных газов в зонах пожаров, взрывоопасных, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, обвалов и обломков разрушающихся зданий), оружия массового поражения и обычных средств нападения.

Убежище обеспечивает непрерывное пребывание в нем людей не менее двух суток, построено на участке местности, не подвергающейся затоплению и имеет аварийные выходы на случай завала.

Убежище оборудовано вентиляцией, санитарно-техническими устройствами, средствами очистки воздуха от отравляющих, радиоактивных и других веществ с помощью фильтров-поглотителей.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		





предприятий. Защита окружающей среды в отраслях металлургического комплекса требует огромных затрат.

Технический прогресс не стоит на месте, производственные процессы совершенствуются, техника модернизируется, развитие новых технологий в самых разных отраслях идет полным ходом, но какая мизерная их часть направлена на защиту окружающей природной среды, на снижение загрязнителей, поступающих в природу и разрушающих биогеоценозы, на разработку безотходных видов производств. Иногда целесообразно оказывается применение технологического процесса, менее загрязняющего окружающую среду, чем контроль уровня загрязненности и организации борьбы с этими загрязнениями при использовании традиционных технологий.

### 8.3.2 Анализ связей технологического процесса с экологическими системами

В проектируемом цехе рассматривается производство отливок из стали. Плавка металла осуществляется в электродуговых печах. Производительность цеха составляет 35000 тонн годных отливок в год. Схема технологического процесса (ТП) представлена на рисунке 4 [20].

В качестве сырья используются отходы собственного производства, стружка в брикетах, стальной лом, чугун передельный, ферросплавы, медь и алюминий. Основным энергоресурсом является электроэнергия.

В ходе технологического процесса образуются отходы :

- материальные, подразделяются на: жидкие (сточные воды), твердые (скрап, прибыли, питатели, пыль, шлак, угар), газообразные (окись углерода, диоксид азота);

- энергетические: шум, вибрация, тепловые выбросы, электромагнитное излучение.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		













## 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВКИ «СТУПИЦА» ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕСТОВ НА ТЕМУ: «МАШИННЫЕ МЕТОДЫ УПЛОТНЕНИЯ СМЕСИ»

Целью методической части дипломной работы является разработка контрольных заданий и урока теоретического обучения по теме: «Машинные методы уплотнения смеси» для подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Контролер металлургического производства».

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить тарифно-квалификационную характеристику контролера металлургического производства 3 и 4 разряда;
- проанализировать Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования по профессии «Контролер металлургического производства»;
- предложить и обосновать перечень и объемы предметов теоретической подготовки общепрофессионального и профессионального циклов;
- выбрать предмет, рассмотреть его тематический план и выбрать тему для разработки урока теоретического обучения;
- разработать средства обучения (тесты) для изучения выбранной темы;
- разработать конспект урока по выбранной теме.

9.1. Изучение квалификационной характеристики для профессии «Контролер металлургического производства»

Спроектированный сталелитейный цех мощностью 35000 тонн годного литья в год, оборудован современным технологическим оборудованием, которое необходимо для получения литья высокого качества, отвечающего всем требованиям конкурентоспособной продукции.

Большое значение в технологическом процессе выпуска отливок уделяется контролю качества металла и полученных отливок. Так как от

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

ДП 44.03.04 518 ПЗ







Таблица 59 – Тематический план дисциплины «Литейное производство»

№	Темы	Количество часов
1	Введение	2
2	Общие сведения о процессах получения отливок	4
3	Литейная оснастка	2
4	Формовочные материалы и смеси	2
5	Технология изготовления песчаных форм и стержней	6
6	Технология чугунного и стального литья, заливки литейных форм, обработки отливок	10

Тема «Технология изготовления песчаных форм и стержней» непосредственно связана с производством отливки «Ступица», так как способом производства отливки является литье в разовую форму с применением четырех стержней.

Количество часов на изучение выбранной темы сокращать не следует, так как контролеры металлургического производства должны подробно изучить технологию изготовления форм и стержней, чтобы в последующем контролировать технологию изготовления и предупреждать появление брака.

Для составления урока выбираем тему: «Машинные методы уплотнения смеси», так как на нашем предприятии формовка осуществляется при помощи специального формовочного оборудования.

### 9.3. Разработка тестов для урока

Для проведения урока необходимы средства обучения, исходя из этого, нами были разработаны тесты для урока по теме: «Машинные методы уплотнения смеси». В качестве средств обучения выступили разработанные нами карточки с заданиями и бланки для ответов. Перед началом работы нужно отобрать соответствующий учебный материал.

Содержание тестов включают те вопросы, которые с точки зрения подготовки специалиста имеют практическое значение в развитии его умений и навыков. Выполнение учащимся тестов направлено: на обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплин математического и общего естественнонаучного, общепрофессионального и специального циклов; на выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность.

Тесты должны быть организованы так, чтобы учащийся проявил активность, и направил ее на раскрытие существующих сторон изучаемой темы.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		





1. Тест-нетиповая задача. Решение нетиповой задачи состоит в сведении ее к типовой задаче путем преобразования известных формул или нахождения алгоритма решения;

2. Тест «черный ящик». В него, как правило, включена проблемная ситуация, решение которой содержится в известных для учащихся материалах.

Тестирование будет проводиться на этапе первичного закрепления пройденного материала в следующей последовательности: выдача карточек с вопросами и листов для ответов; описание порядка выполнения работы; оговорить количество времени, отведенное на выполнение заданий; сбор листов с ответами.

Карточки с тестами составлены для одного варианта, первого и второго уровня, вопросы размещены по возрастанию трудности, чтобы исключить потерю времени на сложную задачу в начале испытания. Вопросы выбраны несложные, соответствующие пройденной теме, поэтому на тестирование отводится 10 минут. Всего в тесте 10 вопросов, что облегчает преподавателю проверку и выставление оценок. Вопросы в тестах затрагивают только одну тему, так как в данном случае осуществляется текущий, а не итоговый контроль знаний. Тесты на различие разработаны с четырьмя-пятью вариантами ответов, чтобы снизить вероятность угадывания правильного ответа и при этом исключить из теста очевидно неправильные ответы. В карточку с заданиями включена инструкция по выполнению тестов.

Контрольные задания представлены в приложении работы (приложение А)

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		





В итоге мы пришли к следующим результатам работы:

- Изучили квалификационную характеристику для профессии «Контролер металлургического производства», используя ЕТКС (Единый тарифный квалификационный справочник);
- Выбрали тему «Машинные методы уплотнения смеси», при изучении которой возможно использование материалов дипломного проектирования;
- Разработали средства для проведения контроля на уроке - тесты на выбранную нами тему по предмету, в котором максимально будут полезны результаты дипломного проектирования;
- Разработали методику применения тестов для проверки знаний в виде фрагмента урока на этапе первичного закрепления. Описали процесс проведения тестирования.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте был разработан цех стального литья производительностью 35 тыс. тонн в год. Проведен расчет технологического оборудования, стержневых и формовочных материалов, расчет шихты. По результатам вычислений было выбрано оборудование и технологические материалы, обеспечивающие качество продукции. В данном проекте предусмотрено внедрение автоматизированного и механизированного оборудования с применением прогрессивных технологических процессов, что позволяет повысить качество литья, точность отливок, практически исключить ручной труд, уменьшить расход металла, электроэнергии, снизить затраты труда, повысить производительность, минимизировать вредное воздействие на окружающую среду.

Разработана планировка нового цеха. В экономической части проекта произведен расчет численности рабочих, себестоимости продукции, проведен анализ коммерческой эффективности проекта. Также в проекте предусмотрены мероприятия по охране труда и окружающей среды, которые уменьшают выбросы и вредное влияние на окружающую среду и рабочих.

В методической части разработаны средства обучения для рабочих по профессии «Контролер металлургического производства».

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методические указания к дипломному проектированию: В 4 ч./ Сост. Б. С. Чуркин, Э. Б. Гофман.:Свердл. инж.-пед. ин-т. Свердловск, ч 1. 1989.-88с.
2. ГОСТ 26645-85. Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку. Введ.01.07.88.- М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1990.-17с.
3. ГОСТ 977-88. Отливки стальные. Общие технические условия. Введ. 01.01.90. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1989.-25 с.
4. Гофман Э. Б., Панчук А. Г. Курсовое проектирование по дисциплинам «Технология литейного производства» и «Металлургическая теплотехника и печи»: Учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф. пед. ун-та, 2002. – 104 с.
5. Воскобойников В. Г., Кудрин В. А. Якушев А. М. Общая металлургия. М.: Металлургия, 1979. -315 с.
6. Чуркин Б.С, Гофман Э.Б., Майзель С.Г. Технология литейного производства: Учебник. / Под ред. Б. С. Чуркина. - Екатеринбург: Уральский государственный профессионально-педагогический. университет, 2000.-662с.
7. Основы проектирования литейных цехов и заводов. Учебник для вузов./ под ред. Кнорре Б. В. – М.: Машиностроение, 1979. -376 с.
8. Чуркин Б.С. Экономика и управление производством: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1999. - 91с.
9. Охрана труда в машиностроении/ Под ред. Юдина Е. Я., Белова С. В. – М.: Машиностроение, 1983.-432 с.
10. СНиП 41-01-03. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Введ. 01.01.204 – м.: Изд-во стандартов, 2003. -42 с.
11. СН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. М.: Информационно-издательский центр Минздрава России, 1997. -20 с.





23. Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования по профессии «Контролер металлургического производства. Введ. 01.01.2010.

24. ФГОС СПО по профессии 150400.02 «Контролер металлургического производства», приказ №812 от 02.08.2013 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 № 390).

25. Жученко А. А., Смирнова Н. А. Практикум по «Методике профессионального обучения»: Учебное пособие. Часть1. /Под ред. А. А. Жученко. – Екатеринбург, 2003. -84 с.

26. Эрганова Н. Е. Методика обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Е. Эрганова.-М.: Издательский центр «Академия», 2007. -160 с.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		





Эталоны ответов:

1. Нет;

2. Да;

3. в;

4. б;

5. в, г, д;

6. б;

7. а-4, б-3, в-2, г-1;

8. Формовка в парных опоках, безопочная формовка, пескометная формовка.

9. Технологии.

					ДП 44.03.04 518 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		